

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年5月31日

改善対策届出番号	318	改善対策開始日	平成18年6月1日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	施錠装置(キーインタロック)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キーインタロック機構（ATのPポジション以外でキーが抜けにくい機構）において、キーシリンダボディの組み立て工程が不適切なため、キーシリンダボディカバーカシメ時の金属粉がインタロックレバー作動部に噛み込み、レバーの作動が遅くなるものがある。そのため、ATセレクトレバーがPポジション以外の時に、短時間にキーを抜く操作を行うとキーが抜け、駐車ブレーキをかけた場合、駐車中に車両が動き出すおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、Pポジション以外でのイグニッションキー抜け状態を点検し、イグニッションキーが抜けるものは、当該レバー摺動部を清掃し、レバーを新品と交換する。			
不具合件数	14件	事故の有無	物損6件	
発見の動機	販売店からの情報及び国土交通省からの調査指示による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD1	フィット	GD1-1000020～GD1-1144127 平成13年6月5日～平成14年3月26日	144,098	
			GD1-8000001～GD1-8000473 平成13年9月5日～平成14年3月19日	473	
			GD2-1000014～GD2-1014363 平成13年6月6日～平成14年3月26日	14,350	
			GD2-8000001～GD2-8000096 平成13年9月5日～平成14年3月18日	96	
	LA-RN1	ストリーム	RN1-1030780～RN1-1055252 平成13年4月25日～平成13年9月28日	24,443	
			RN1-1100001～RN1-1124064 平成13年9月28日～平成14年3月29日	24,064	
			RN1-5000001～RN1-5000021 平成14年1月22日～平成14年3月29日	21	
	LA-RN2		RN2-1004994～RN2-1008455 平成13年4月25日～平成13年10月2日	3,462	
RN2-1100002～RN2-1103218 平成13年10月1日～平成14年3月29日			3,217		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	LA-RN2	ストリーム	RN2-5000001～RN2-5000004 平成14年2月13日～平成14年3月7日	4	
	LA-RN3		RN3-1038272～RN3-1057942 平成13年4月25日～平成13年9月28日	19,671	
			RN3-1100003～RN3-1113095 平成13年9月28日～平成14年3月29日	13,093	
			RN3-5000001～RN3-5000014 平成14年2月20日～平成14年3月28日	14	
	LA-RN4		RN4-1005076～RN4-1009677 平成13年4月25日～平成13年9月27日	4,602	
			RN4-1100002～RN4-1102911 平成13年10月1日～平成14年3月29日	2,910	
			RN4-5000001～RN4-5000003 平成14年1月17日～平成14年3月27日	3	
	LA-RF3	ステップ ワゴン	RF3-1017835～RF3-1092674 平成13年5月15日～平成14年3月27日	74,840	
			RF3-8000001～RF3-8000460 平成13年5月21日～平成14年3月27日	458	
	LA-RF4		RF4-1003831～RF4-1023791 平成13年5月15日～平成14年3月27日	19,961	
			RF4-8000001～RF4-8000168 平成13年5月21日～平成14年3月22日	168	
	LA-EU1	シビック	EU1-1028518～EU1-1038120 平成13年5月11日～平成13年9月18日	9,603	
			EU1-1100001～EU1-1103904 平成13年10月5日～平成14年3月29日	3,904	
			EU1-8000001～EU1-8000025 平成13年12月19日～平成14年3月28日	25	
	UA-EU1		EU1-1200003～EU1-1202824 平成13年9月28日～平成14年3月29日	2,822	
			EU1-8100001～EU1-8100015 平成13年12月19日～平成14年3月28日	15	
	LA-EU2		EU2-1001888～EU2-1002673 平成13年5月9日～平成13年9月17日	786	
			EU2-1100001～EU2-1100846 平成13年10月5日～平成14年3月28日	846	
			EU2-8000001～EU2-8000007 平成13年12月19日～平成14年3月28日	7	
	LA-EU3		EU3-1004658～EU3-1005782 平成13年5月9日～平成13年9月17日	1,125	
EU3-1100001～EU3-1101162 平成13年10月10日～平成14年3月29日			1,162		
EU3-8000001～EU3-8000004 平成14年1月10日～平成14年3月29日		4			
LA-EU4	EU4-1001051～EU4-1001376 平成13年5月11日～平成13年9月17日	326			
	EU4-1100001～EU4-1100266 平成13年10月17日～平成14年3月28日	266			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	LA-EU4	シビック	EU4-8000001～EU4-8000002 平成14年1月10日～平成14年1月18日	2	
	LA-ES1	シビック フェリオ	ES1-1008255～ES1-1011750 平成13年5月8日～平成13年9月18日	3,249	
			ES1-1100001～ES1-1101573 平成13年9月25日～平成14年3月27日	1,573	
	UA-ES1		ES1-1200002～ES1-1201626 平成13年5月30日～平成14年3月26日	1,388	
	LA-ES2		ES2-1001293～ES2-1001884 平成13年5月10日～平成13年8月9日	498	
			ES2-1100002～ES2-1100811 平成13年10月4日～平成14年3月26日	617	
	LA-ES3		ES3-1001386～ES3-1001862 平成13年5月10日～平成13年9月18日	276	
			ES3-8000044～ES3-8000317 平成13年5月16日～平成13年8月8日	161	
			ES3-1100001～ES3-1100388 平成13年9月27日～平成14年3月26日	217	
			ES3-8100002～ES3-8100097 平成13年10月24日～平成14年3月18日	42	
	ZA-ES9	シビック ハイブリッド	ES9-1000014～ES9-1001218 平成13年11月9日～平成14年3月4日	1,205	
	LA-RD4	C R - V	RD4-1000011～RD4-1004012 平成13年9月5日～平成14年3月22日	4,002	
	LA-RD5		RD5-1000041～RD5-1014109 平成13年9月5日～平成14年3月21日	13,339	
	LA-GB1	モビリオ	GB1-1000010～GB1-1019972 平成13年11月16日～平成14年3月29日	19,963	
	LA-GB2		GB2-1000009～GB2-1003911 平成13年11月28日～平成14年3月27日	3,903	
	LA-DC5	インテグラ	DC5-1000041～DC5-1009389 平成13年6月14日～平成14年3月28日	2,070	
	(計23型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年4月25日～平成14年3月29日	(計423,344台)	

[注意事項]リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。