


改善箇所説明図

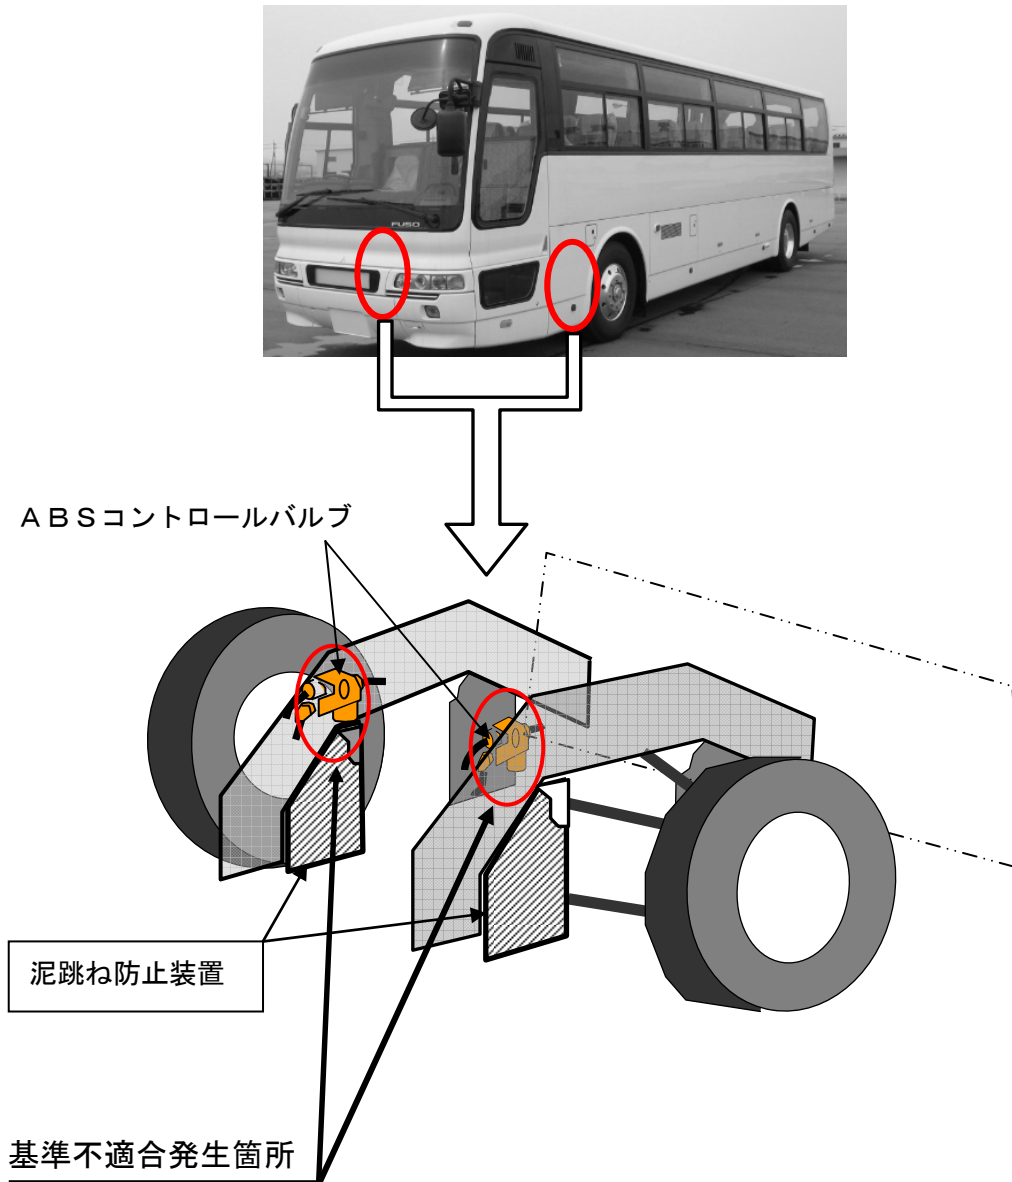

製造工程において、前輪内側前部に装着する泥跳ね防止装置に形状の異なるものを誤って取付けたため、雪路走行時に巻き上げた雪がABSコントロールバルブのエア排気口を閉塞することがあり、ABSが機能しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該泥跳ね防止装置と取付金具一式を良品と交換する。

: 交換補修部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド内エンジンルーム部前方、騒音ラベル下の位置に「HB-44」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。