


# 不 具 合 箇 所 説 明 図

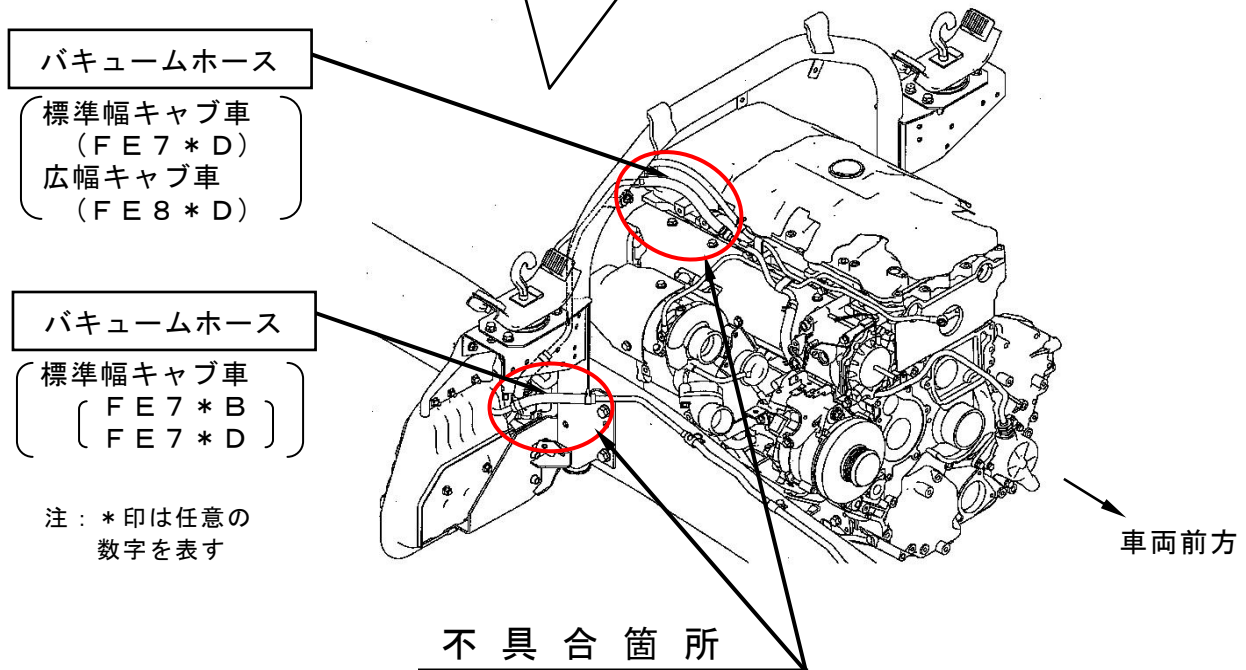

負圧式制動倍力装置のバキュームホースの成形が不適切なため、負圧により変形し、当該ホースの内部が狭くなることがある。そのため、きわめて短時間に制動操作を繰り返し行くと、倍力機能が低下し、最悪の場合、制動距離が運転者の予測より長くなるおそれがある。

## 改善対策の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「LT-39」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。