



改善箇所説明図

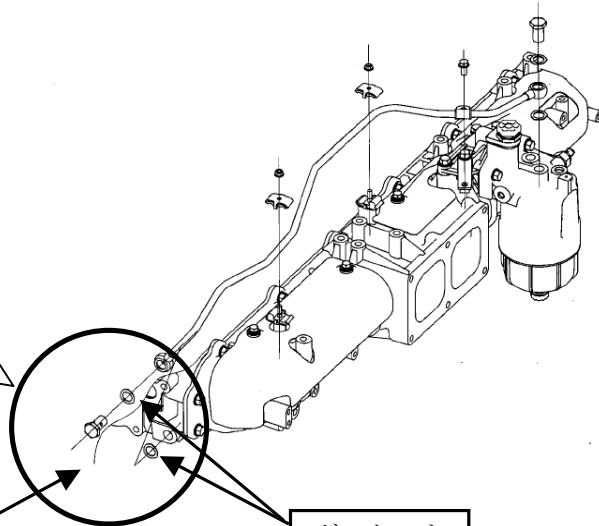

[燃料配管レイアウト]

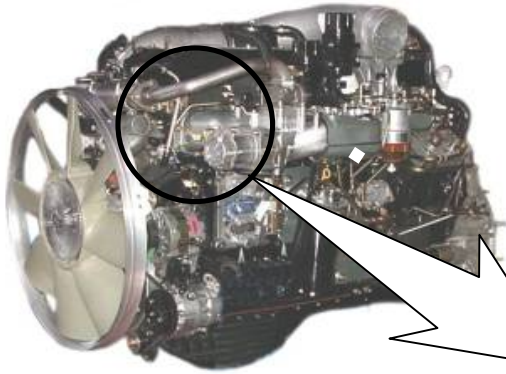

基準不適合発生箇所

ガスケット

エンジン燃料低圧配管用コネクタのボルト締付けトルクの指示が不適切なため、シール性の低いものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等で当該コネクタ部より燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料配管用コネクタ部のガスケットを新品に交換し、規定トルクで締付ける。

注： 内は交換部品を示す。

識別：ロッカーカバー左前側角部に黄色ペイントを塗布する。