




# 改善箇所説明図

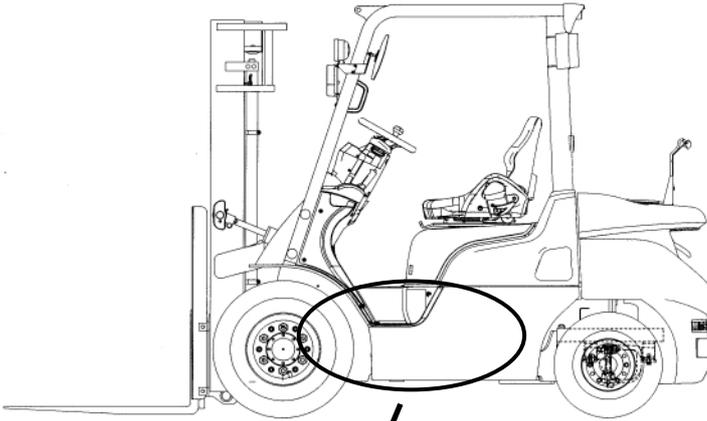

トルクコンバータ式トランスミッション

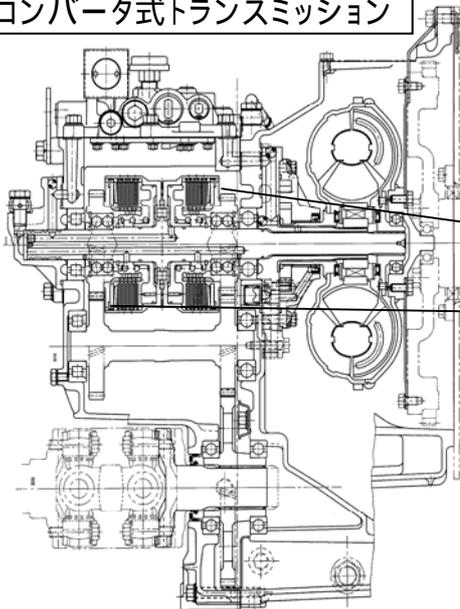

皿バネ

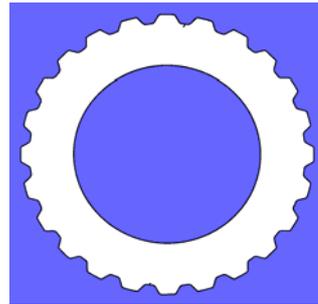

## 不具合発生箇所

トルクコンバータ式変速機において、前後進切替操作時のショックを軽減させる皿バネの強度が不足しているものがある。そのため、前後進切替操作を頻繁に行うと、当該バネが破損し、そのまま使用を続けると、破損したバネ小片がクラッチギヤとドラムの中に噛み込み、最悪の場合、ニュートラル状態で車両が動き出すおそれがある。

## 改善の内容

全車両、トルクコンバータ式変速機を対策品と交換する。

 は交換部品を示す。

識別：トランスミッションのシリアル番号付近に、白ペイントを塗布する。