


# 改善箇所説明図

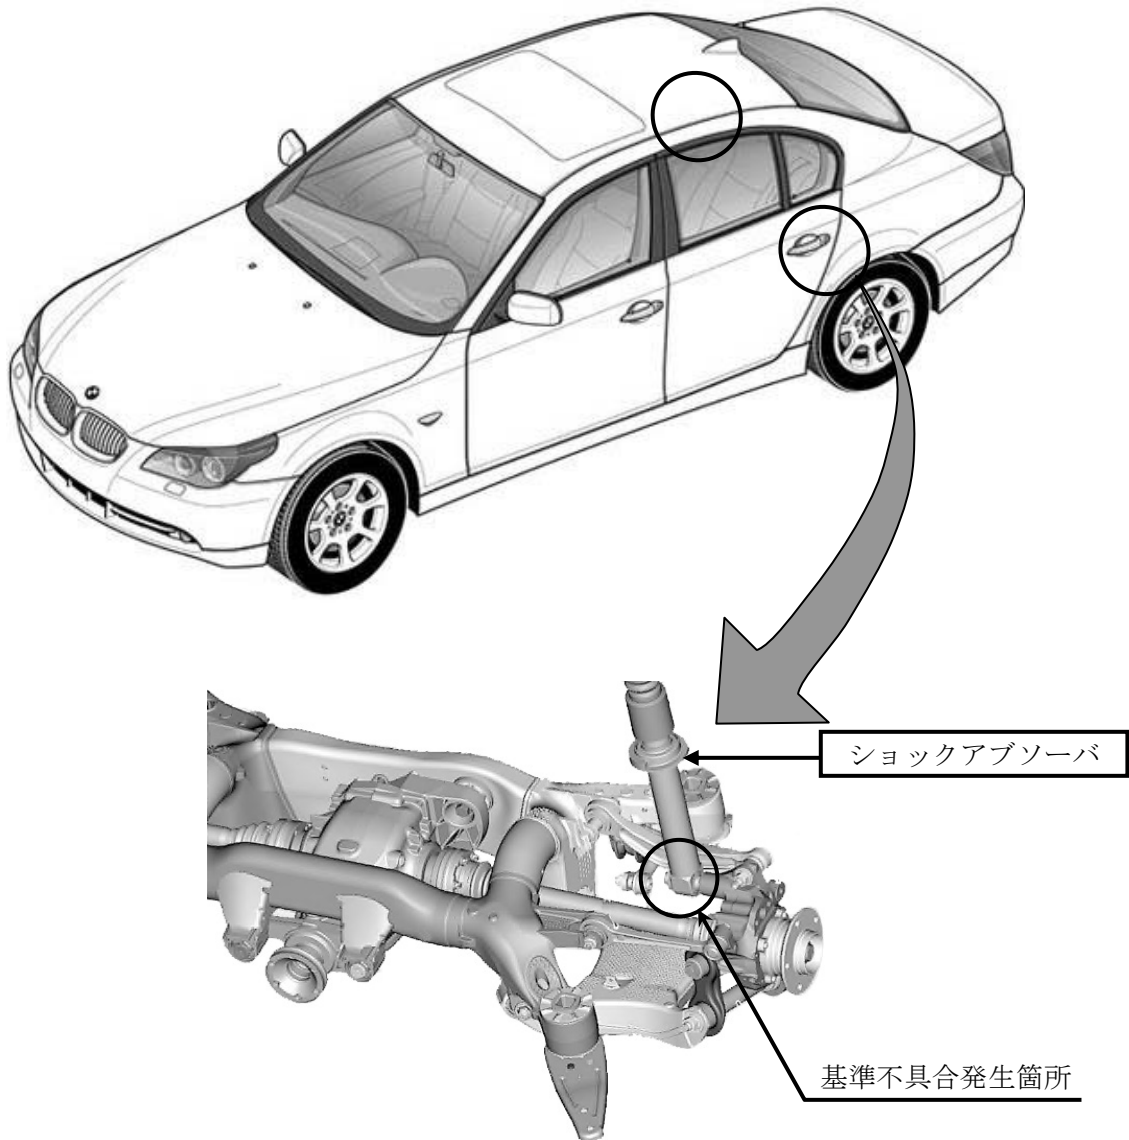

## 改善措置の内容

全車両、リアショックアブソーバのブッシュを点検し、対象のものは良品と交換する。

識別：作業完了車には、左右ブッシュに青色ペイントマークを塗布する。

注意：  は交換部品を表す。

## 不具合の内容

リアショックアブソーバ下側取付部のブッシュの外周の金属プレートとゴムとの接合加工が不適切なため、金属プレートが剥離するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ショックアブソーバとブッシュが分離し、最悪の場合、ショックアブソーバが取付部から外れ、走行安定性を損なうおそれがある。