


改善箇所説明図

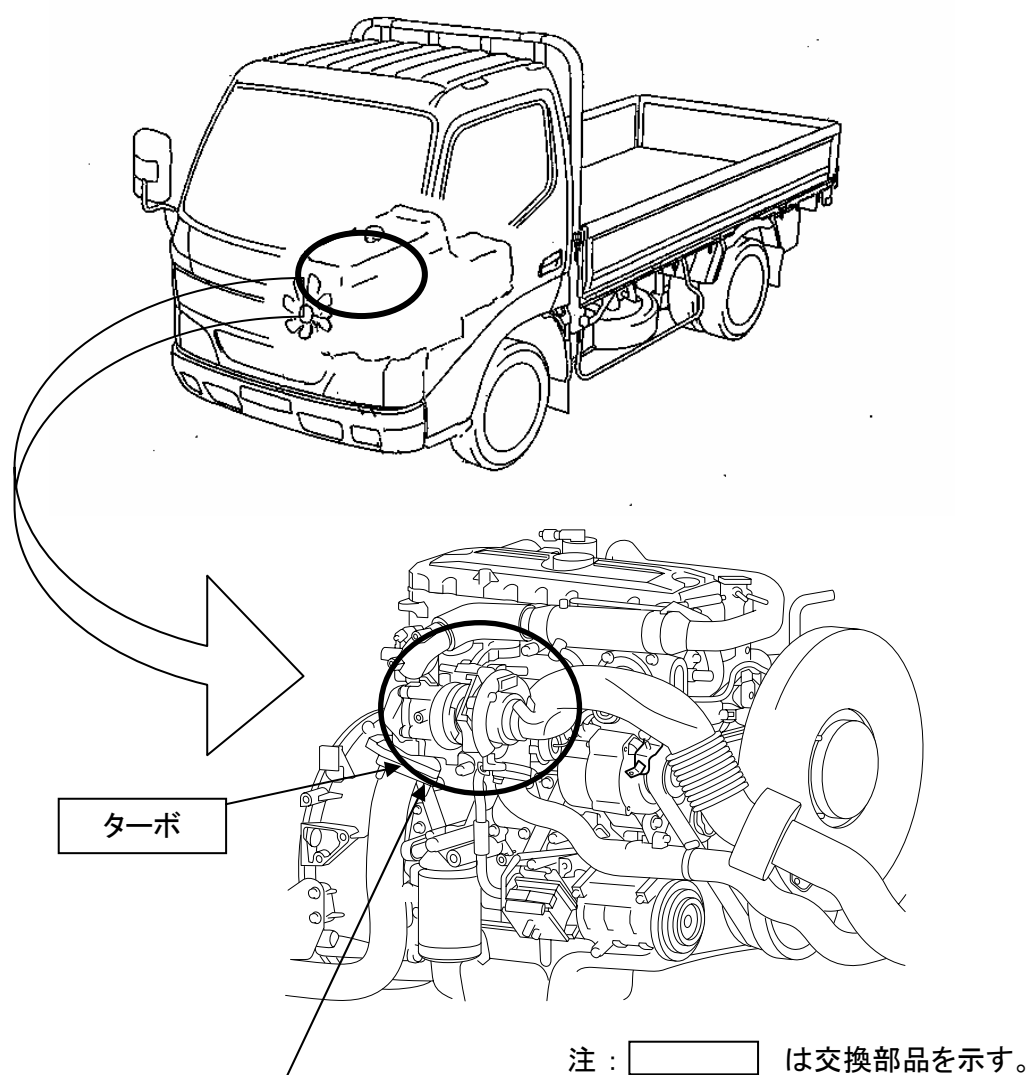

不具合発生箇所

原動機の過給機(ターボ)において、タービン翼の強度が不足しているため、ターボが最高回転域で回転している時に急加速を繰り返し行くと、タービン翼が共振し、損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの出力低下や異音が発生し、最悪の場合、タービンシャフトが折損して白煙が発生し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ターボを対策品と交換する。

識別 : 改善済車両には車台番号中間下部に黄色ペイントを塗布する。