


改善箇所説明図

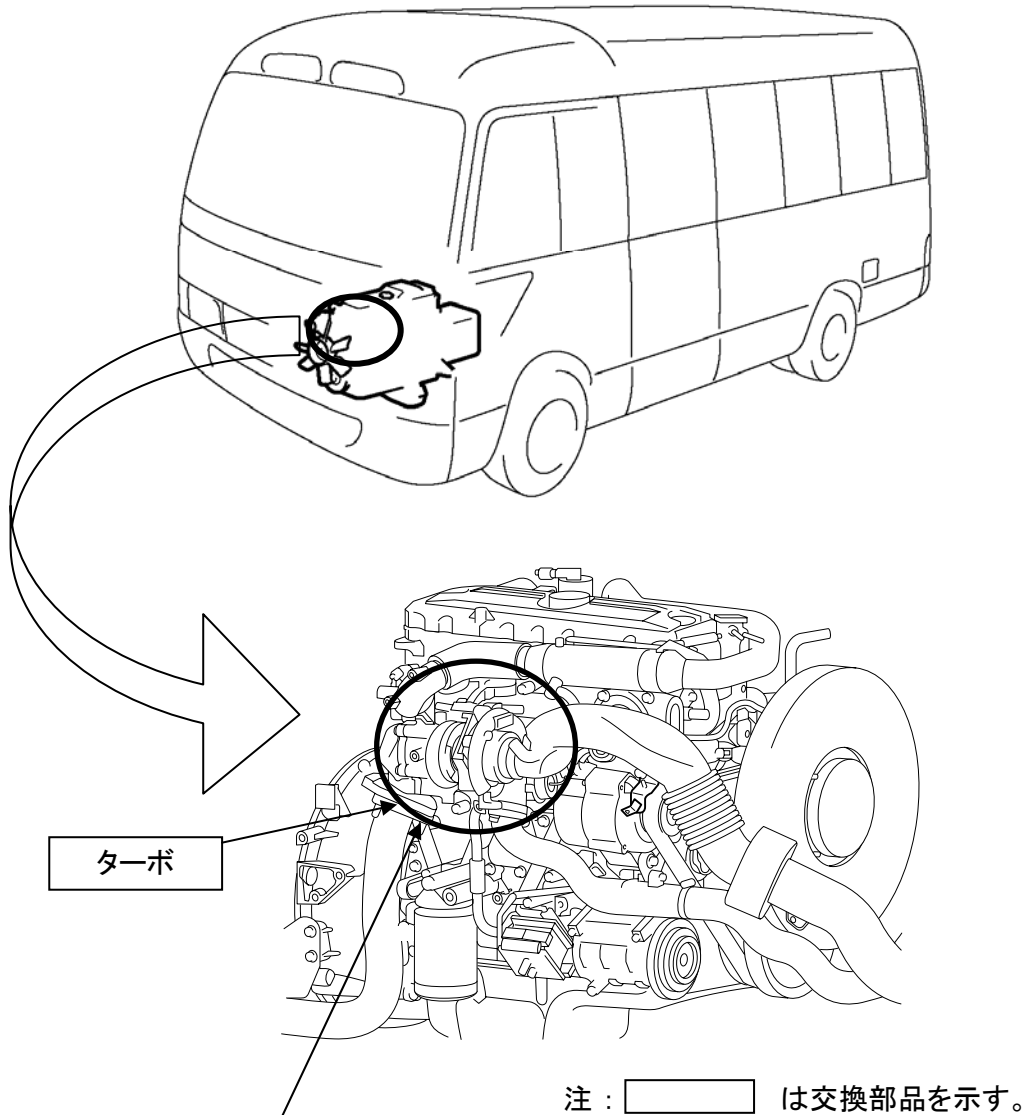

不具合発生箇所

原動機の過給機(ターボ)において、タービン翼の強度が不足しているため、ターボが最高回転域で回転している時に急加速を繰り返し行くと、タービン翼が共振し、損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンの出力低下や異音が発生し、最悪の場合、タービンシャフトが折損して白煙が発生し、他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ターボを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の中央下部に黄色ペイントを塗布する。