

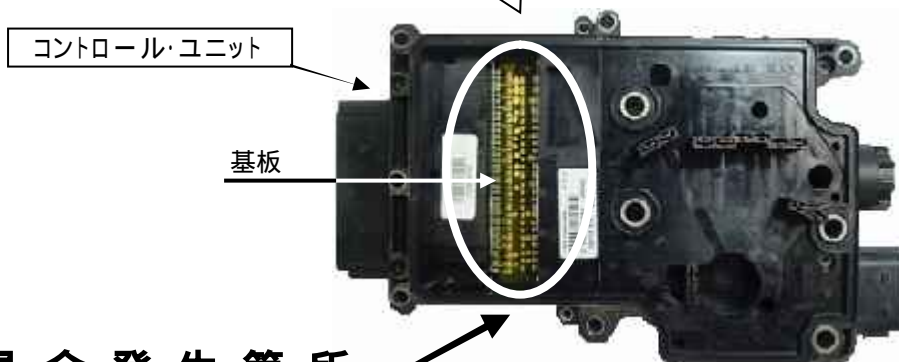


改善箇所説明図（不具合事象）

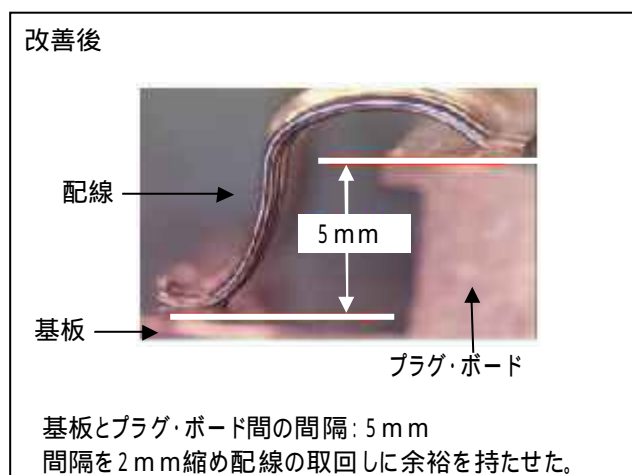

不具合発生箇所

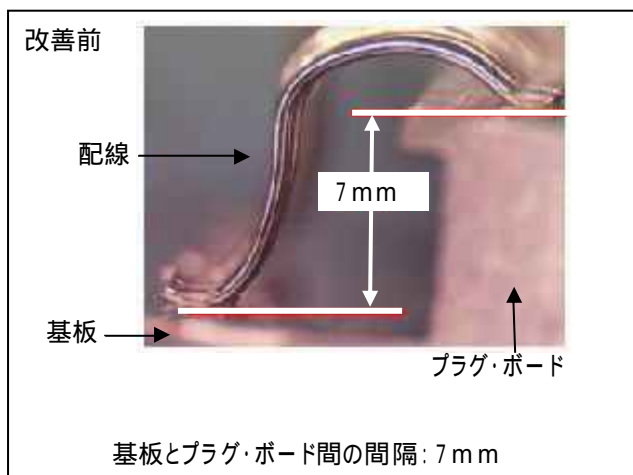

注： は交換部品を示す。

トランスミッションを制御するコントロール・ユニットのプログラムが不適切なため、ギヤ変速用シフト・シリンダに規定値を超える高い圧縮空気が供給されるため、ピストンがシリンダヘッドに強く接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接触の際の振動によりコントロール・ユニット基板内で接触不良が生じ、正常な変速制御が行われなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容
全車両、コントロール・ユニットを点検し、該当するものはコントロール・ユニットを対策品と交換する。また、必要に応じてプログラムの再設定を行う。

識別： コントロール・ユニットの上面に黄色ペイントを塗布する。