

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 7月 4日

リコール届出番号	1687	リコール開始日	平成18年 7月 5日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（後輪用リーフスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪用リーフスプリングの加工方法が不適切なため、当該スプリングの中央部が局部的に変形しているものがある。そのため、変形部の応力が高くなり、塗装が剥がれ融雪剤等により腐食して変形部から亀裂が発生し、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該スプリングが折損し、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪用リーフスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	61件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側面ガラス後方下部にNo.1687のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KR-KDH205V	ハイエース レジアスエース	KDH205-0001015～KDH205-0022306 平成16年 7月30日～平成18年 4月 7日	20,011	4WD車
			KDH205-5000000～KDH205-5004232 平成17年 2月 3日～平成18年 4月10日	4,225	
	(計 1型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 7月30日～平成18年 4月10日	(計24,236台)	