

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 18 年 7 月 12 日

リコール届出番号	外-1315	リコール開始日 : 平成 18 年 7 月 12 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)		
不具合部位 (部品名)	制動装置 (フロントブレーキマスターシリンダー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキマスターシリンダーのピストンを組み付ける際に潤滑剤の塗布が不十分であったため、ピストンの摺動性が悪いものがある。そのため、ブレーキレバーを放したときにブレーキレバーの戻りが遅れ、最悪の場合、制動灯スイッチの接点が離れず、制動灯が点灯したままとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキマスターシリンダーを分解し、ピストン等を新品に交換する。		
不具合件数	153 件	事故の有無	0 件
発見の動機	米国市場におけるクレーム情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1315のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	CLP	XL1200R スポーツスター・ 1200 ロードスター	5HD1CLP104K400332~5HD1CLP1X5K464668 平成 15 年 9 月 28 日~平成 17 年 7 月 8 日	2,779 台
ハーレー ダビッドソン	CKM	XL883R スポーツスター・ 883R	5HD4CKM405K436609~5HD4CKM4X5K465759 平成 17 年 2 月 1 日~平成 17 年 7 月 8 日	384 台
合計	計 2 型式	計 2 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 15 年 9 月 28 日~平成 17 年 7 月 8 日	計 3,163 台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。