

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 7 月 20 日

リコール届出番号	1702	リコール開始日	平成 18 年 7 月 21 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修		
	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	設計指示値を超えて製造された燃料タンクを組み付けたため、燃料タンク上面と車体との隙間が規定値より大きくなるものがあり、燃料タンク内の圧力の変化により異常に変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンク上部に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料を満タンにすると燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品と交換の上、車体フロアとの隙間を規定値以内に調整する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1702 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GH-S32A	プラティ	S32A-0000101 ~ S32A-0000726 平成 12 年 1 月 29 日～平成 12 年 10 月 12 日	613 台	
	TA-S32A		S32A-0100102 ~ S32A-5100223 平成 12 年 10 月 18 日～平成 13 年 6 月 1 日	219 台	
	GH-S33A		S33A-0000102 ~ S33A-0000393 平成 12 年 1 月 24 日～平成 12 年 10 月 10 日	287 台	
	TA-S33A		S33A-0100101 ~ S33A-5100157 平成 12 年 10 月 18 日～平成 13 年 5 月 29 日	90 台	
	GH-S43A	テイクニティ	S43A-0000101 ~ S43A-0000148 平成 11 年 12 月 16 日～平成 12 年 9 月 27 日	43 台	
	TA-S43A		S43A-0100101 ~ S43A-5100106 平成 12 年 10 月 18 日～平成 13 年 5 月 15 日	11 台	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 11 年 12 月 16 日～平成 13 年 6 月 1 日	(計 1263 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。