


改善箇所説明図

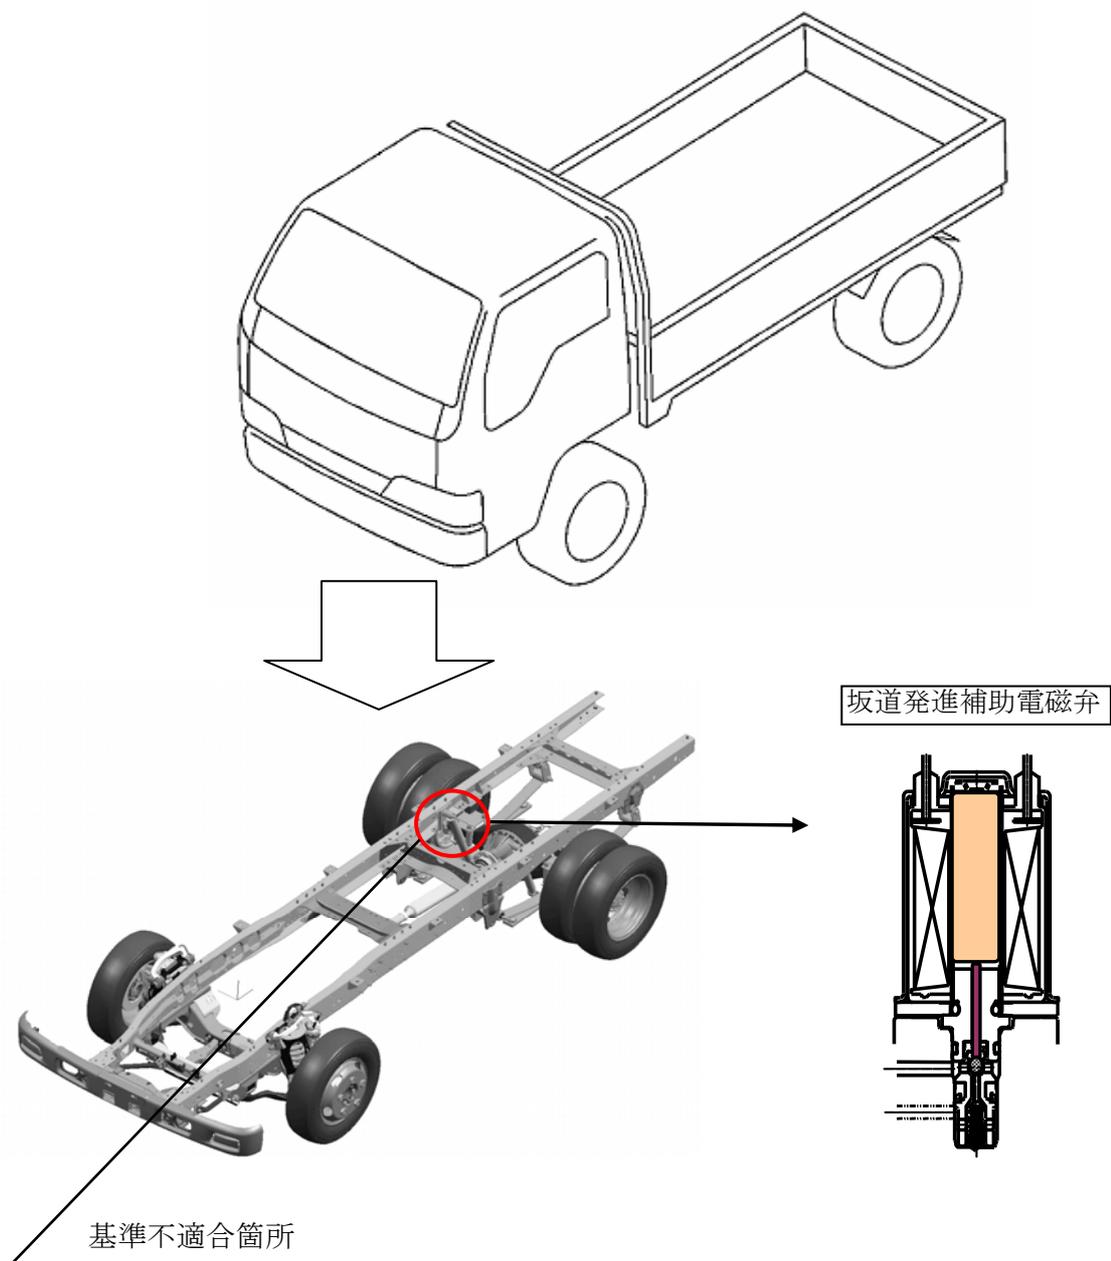

坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）装着車両において、制御用電磁弁の防水構造が不適切なため、内部に融雪剤を含んだ水が浸入するものがある。そのため、内部が錆びて、HSA作動時に油圧回路が閉塞したままとなり、ブレーキが引きずり、最悪の場合、ブレーキが過熱して発火するおそれがある。

改善の内容：全車両、坂道発進補助電磁弁を対策品に交換する。

識別：キャブ左側ピラー部IDプレートに青色シールを貼付する。

注： は交換部品を示す。