

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42-353  
 URL：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18年 8月 3日

リコール届出番号	1709	リコール開始日	平成 18年 8月 3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 坂根正弘 製作者名：株式会社 小松製作所 問い合わせ先：品質保証部 03-5561-2686		
不適合の部位(部品名)	動力伝達装置(静油圧変速機走行モータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>静油圧変速機の走行モータの切替えバルブにおいて、左右のボルトの締付けトルクが不適切なため、除雪作業時等の作動油が高圧となる条件下で繰り返し使用するとボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オーリングが破損して作動油が流出し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。</p> <p>静油圧変速機の走行モータにおいて、油圧回路の加工穴を塞ぐ栓の締付けトルクが不適切なため、除雪作業時等の作動油が高圧となる条件下で繰り返し使用すると栓が緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オーリングが破損して作動油が流出し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、ボルト及びオーリングを新品と交換し、ボルトを適切に締付ける。</p> <p>全車両、栓及びオーリングを新品と交換し、栓を適切に締付ける。</p>		
不具合件数	10件 55件	事故の有無	及び ともに無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者には、使用者を把握しているため周知のための措置は特にとらない。</li> <li>・ 対策完了車については、ステッカ(No.1709)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	W108	WA150-5	W108-65001 ~ W108-65080 平成 15年 9月 13日 ~ 平成 16年 3月 11日	51	

			W108-65081 ~ W108-65105 平成 16 年 3 月 11 日 ~ 平成 16 年 5 月 26 日	7	及び
	SB-W108		W108-71001 ~ W108-73061 平成 16 年 5 月 31 日 ~ 平成 18 年 2 月 2 日	138	及び
			W108-73062 ~ W108-73141 平成 18 年 2 月 2 日 ~ 平成 18 年 3 月 7 日	9	
	W109	WA200-5	W109-65001 ~ W109-65277 平成 15 年 7 月 2 日 ~ 平成 16 年 3 月 24 日	69	
			W109-65278 ~ W109-65432 平成 16 年 3 月 26 日 ~ 平成 16 年 8 月 13 日	13	及び
	SC-W109		W109-65501 ~ W109-68077 平成 16 年 7 月 8 日 ~ 平成 18 年 2 月 8 日	159	及び
			W109-68078 ~ W109-68170 平成 18 年 2 月 8 日 ~ 平成 18 年 3 月 22 日	6	
	W104	WA270-5	W104-70001 ~ W104-70198 平成 14 年 9 月 24 日 ~ 平成 16 年 3 月 2 日	27	
			W104-70199 ~ W104-70457 平成 16 年 3 月 2 日 ~ 平成 16 年 8 月 10 日	10	及び
	SC-W104		W104-70501 ~ W104-72052 平成 16 年 8 月 24 日 ~ 平成 18 年 2 月 6 日	89	及び
			W104-72053 ~ W104-72104 平成 18 年 2 月 6 日 ~ 平成 18 年 3 月 24 日	2	
	W105	WA320-5	W105-60001 ~ W105-60204 平成 15 年 3 月 17 日 ~ 平成 16 年 4 月 15 日	56	
			W105-60205 ~ W105-60332 平成 16 年 4 月 20 日 ~ 平成 16 年 8 月 13 日	14	及び
	SC-W105		W105-60501 ~ W105-61025 平成 16 年 8 月 25 日 ~ 平成 18 年 1 月 19 日	103	及び
			W105-61026 ~ W105-61111 平成 18 年 1 月 19 日 ~ 平成 18 年 3 月 22 日	7	
	SB-WR003	WR12-5	WR003-55001 ~ WR003-55108 平成 17 年 4 月 4 日 ~ 平成 18 年 5 月 10 日	5	及び
	(計 9 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 14 年 9 月 24 日 ~ 平成 18 年 5 月 10 日	(計 765 台)	( 及び :538 台 :227 台 )

本届出の については平成17年11月29日付け「届出番号1566」でリコール届出したものであるが、対策措置が不足していたため、再度対策を行うものである。

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。