

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年8月22日

リコール届出番号	外-1337	リコール開始日	平成18年8月23日
届出者の氏名又は名称	ダイムラー・クライスラー日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラー・クライスラー社 問い合わせ先：リコール専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機室内の燃料ホースとパイプの連結部の接続が確実に行われていないため、エンジンの振動等により連結部に緩みが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースを点検し、接続が確実に行われていない場合は、当該ホースおよび燃料パイプを新品と交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅に外-1337のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-639811	ピアノ	WDF63981123001951～WDF63981123202006 平成15年12月12日～平成18年3月13日	1,291	
			WDF63981323013195～WDF63981323202278 平成15年11月21日～平成18年3月13日	1,208	
	GH-639811C		WDF63981123001970～WDF63981123184562 平成15年12月12日～平成17年12月19日	1,169	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年11月21日～平成18年3月13日	(計3,668台)	