



無段変速機へ油圧を供給するオイルポンプにおいて、ポンプボディの組付け面の加工が不適切なため、ポンプ吐出圧によりロータと摺動面が干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ロータと摺動面が固着し、最悪の場合、ポンプが破損して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、無段変速機を対策品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: 右リヤドア下ヒンジ上側ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。