


改善箇所説明図

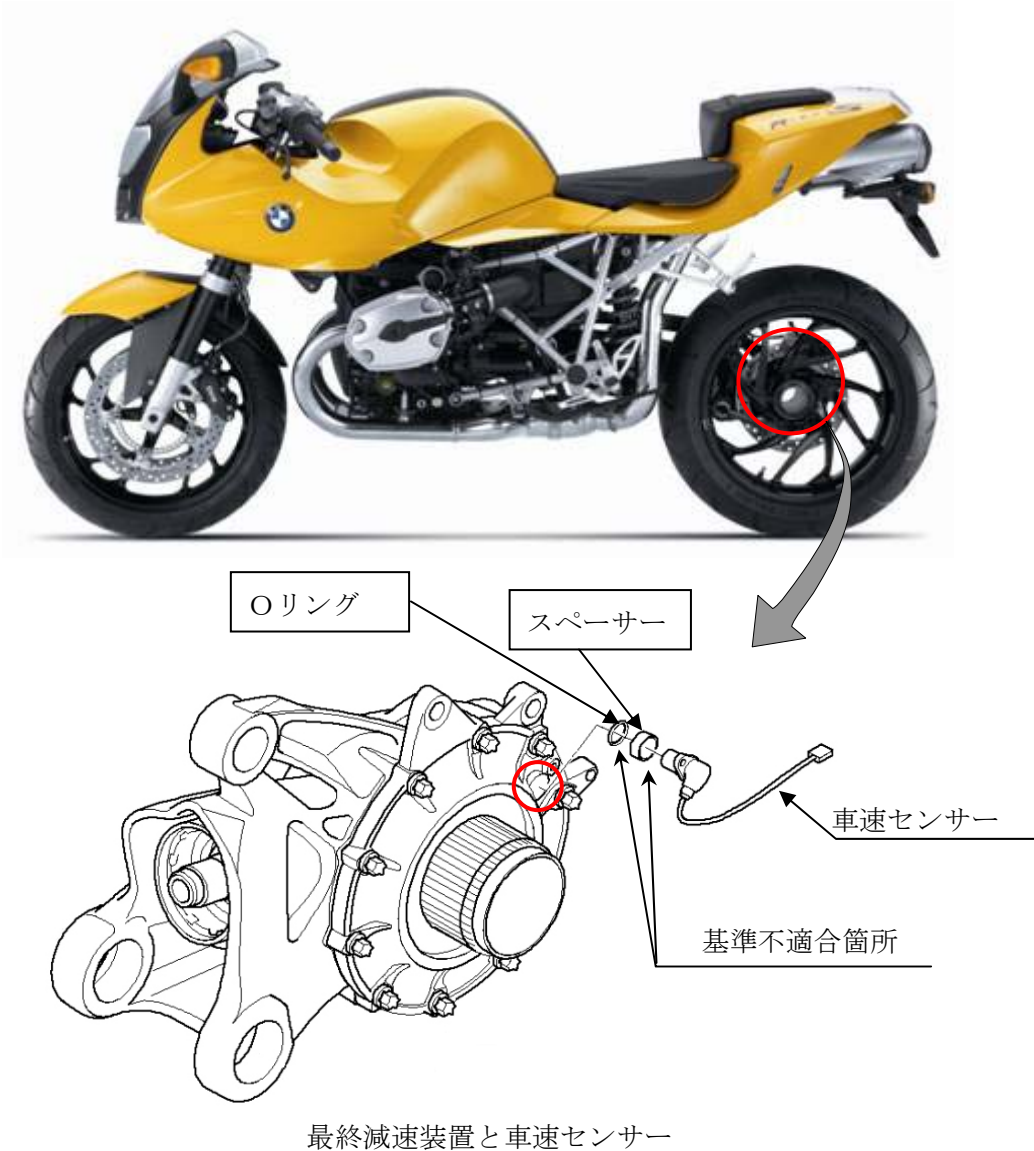

不具合内容

最終減速装置に装着されている車速センサーのOリングの材質及びスペーサーの製造時の公差管理が不適切なため、センサー取付部の気密性が損なわれ、ギアオイルが漏れるものがある。そのため、漏れたオイルが後輪のブレーキディスクに付着し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。

注： は交換部品を示す

改善の内容

全車両、Oリングとスペーサーを交換する。

識 別

Oリングの色: 旧は黒、新は緑