



改善箇所説明図

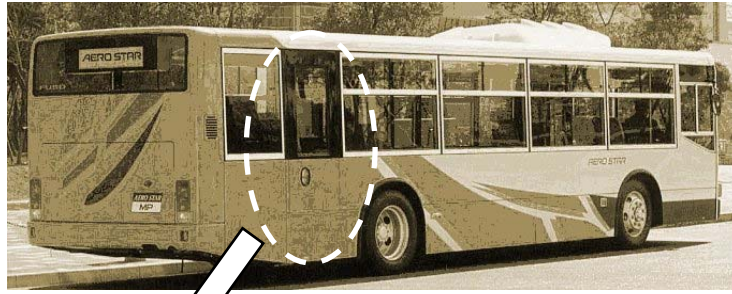

室内非常口横座席を車両左後方向から見る

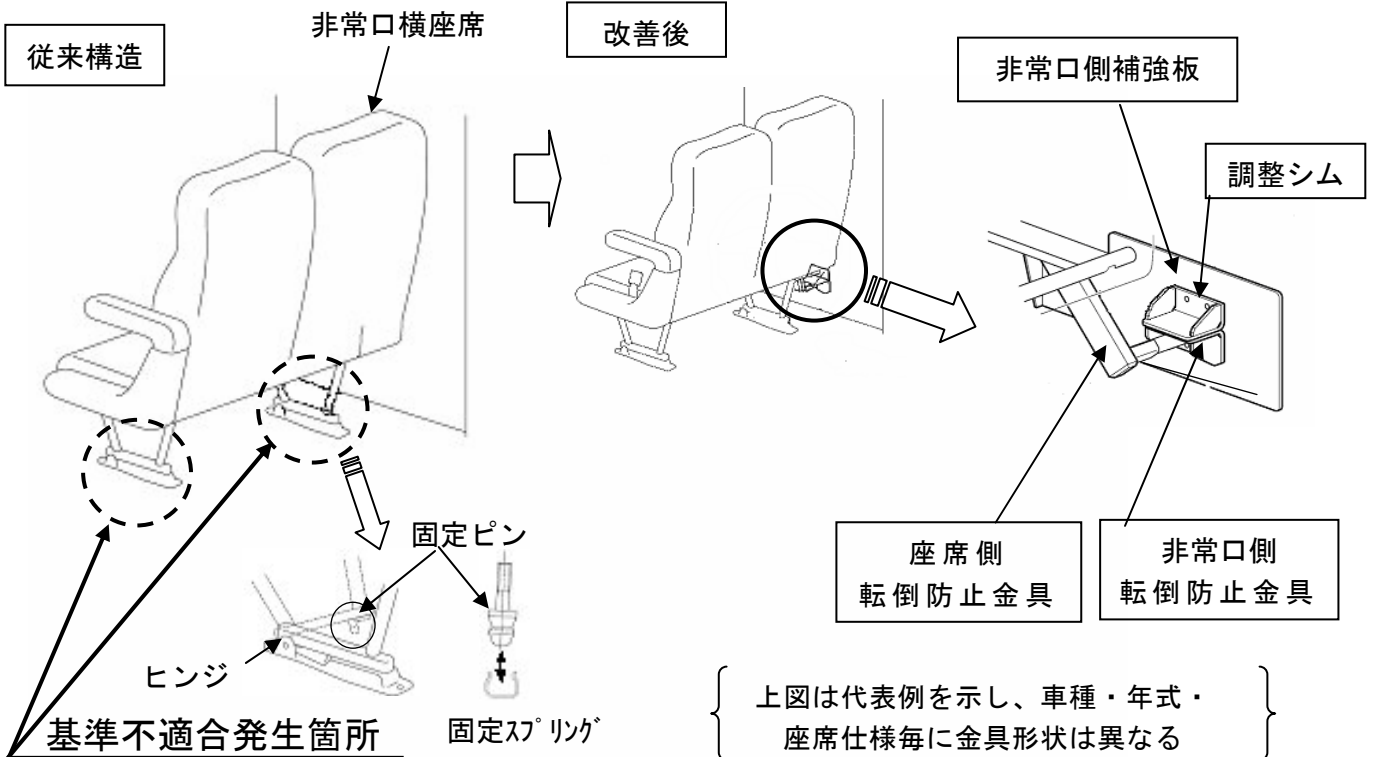

バスの非常口横の前転倒式座席において、座席を固定するピンの保持力が弱いもの、転倒防止金具が取付けのバラツキにより掛かり代が不足しているもの、転倒防止金具の強度が不足しているものがある。そのため、急ブレーキにより乗客が後方より当該座席に倒れかかるとヒンジの固定が外れ、又は金具が変形し、最悪の場合、座席が転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、非常口横の座席を点検し、転倒防止金具がない車両は、当該金具を追加する。また、転倒防止金具がある車両は、当該金具を対策品に交換する。なお、ドア連動式については非常扉側の金具取付け部を点検し、ドアが変形、腐食している場合は、補修または新品と交換する。

注：□は、追加または交換部品を示します。

識別：作業完了車は、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に「HB-35」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。