


改善箇所説明図

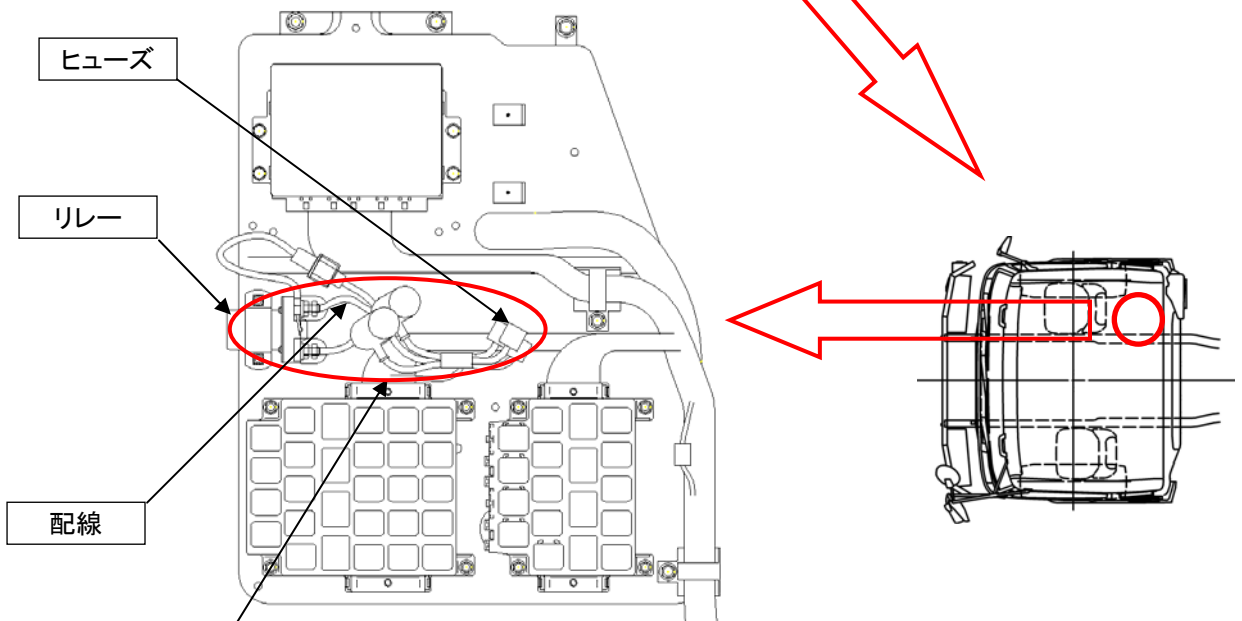

基準不適合発生箇所

除雪車改造された車両において、前面ガラスの電熱線用リレー、ヒューズ及び電気配線の容量が不足しているため、長時間連続して使用した場合、当該配線等が発熱するものがある。そのため、そのまま使用し続けると配線等が焼損し、最悪の場合、火災となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前面ガラスを確認し、電熱線入りの場合は、当該配線、リレー、ヒューズを対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカー付近に「HD-66」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。