

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 18 年 9 月 7 日

リコール届出番号	外-1341	リコール開始日	平成 18 年 9 月 8 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	速度計 (車速センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	最終減速装置に装着されている車速センサーの Oリングの材質及びスペーサーの製造時の公差管理が不適切なため、センサー取付部の気密性が損なわれ、ギヤオイルが漏れるものがある。そのため、漏れたオイルが後輪のブレーキディスクに付着し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、Oリングとスペーサーを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	海外市場からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1341 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	R 1200 S	BMW R 1200 S	WB10366J17ZP45238～WB10366JX7ZP49224 平成 18 年 3 月 9 日～平成 18 年 6 月 7 日	144 台	
BMW	HP2	BMW HP2	WB10369J66ZL00228～WB10369J86ZL02398 平成 17 年 8 月 9 日～平成 18 年 6 月 22 日	105 台	
BMW	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 17 年 8 月 9 日～平成 18 年 6 月 22 日	計 249 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。