


# 改善箇所説明図

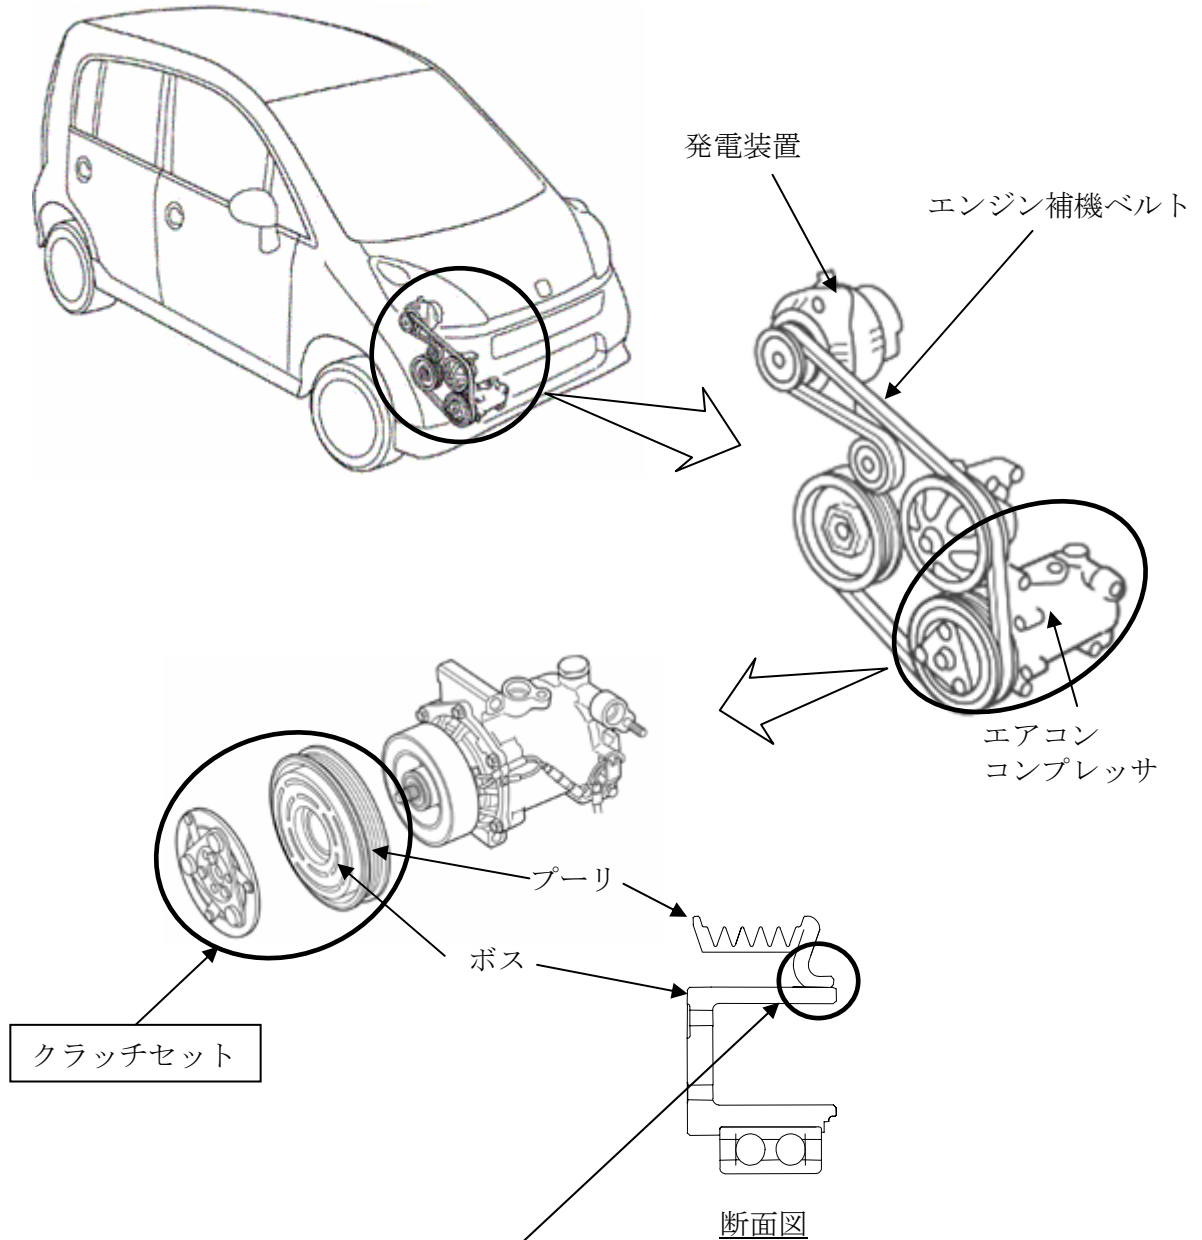

## 基準不適合発生箇所

エアコンコンプレッサのプーリとボスとの勘合部の圧入指示が不適切なため、プーリ回転時に歪みが生じ、溶接部が剥がれてプーリが空転するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プーリからエンジン補機ベルトが外れ、発電機が作動しなくなり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エアコンコンプレッサのクラッチセットを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：右リヤドア下側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。