


# 改善箇所説明図

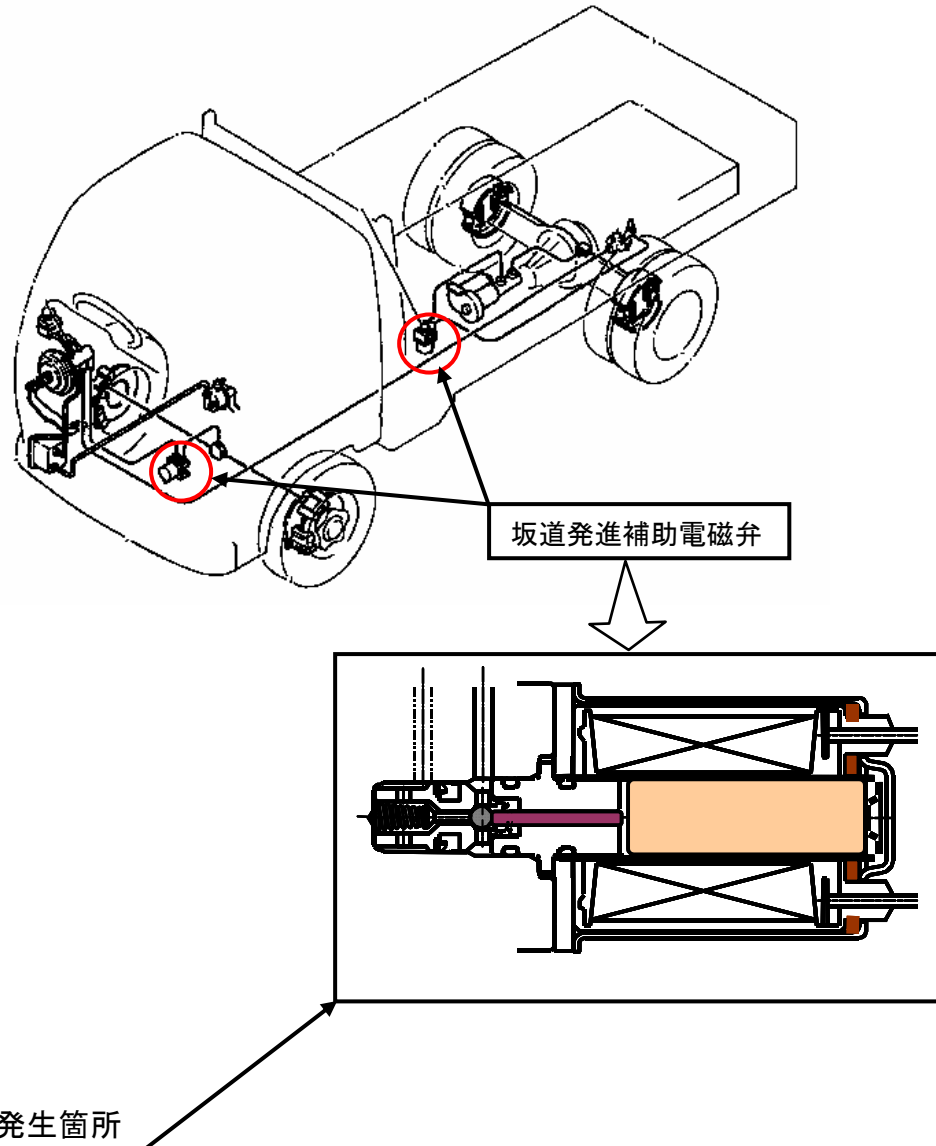

坂道発進補助装置（EZGO：イージーゴー）装着車両において、制御用電磁弁の防水構造が不適切なため、内部に融雪剤を含んだ水が侵入するものがある。そのため、内部が錆びて、EZGO作動時に油圧回路が閉塞したままとなり、ブレーキが引きずり、最悪の場合、ブレーキが過熱して発火するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、坂道発進補助電磁弁を確認し、該当するものは、対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストラライカ付近に「LT-48」の文字が記載されたシールを貼付する。