


改善箇所説明図

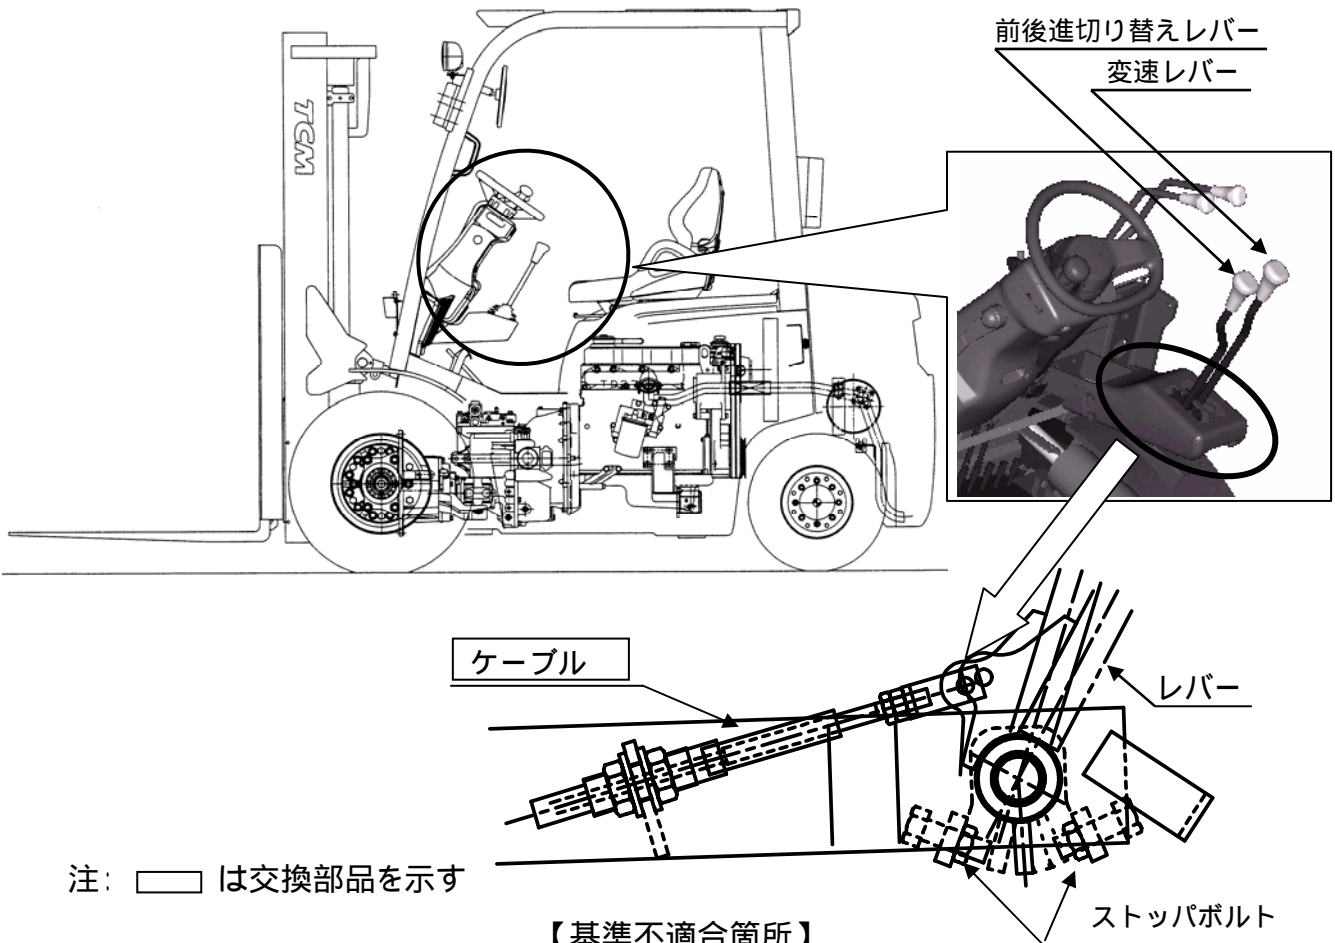

【基準不適合箇所】

手動変速機付車の前後進切り替えレバー及び変速レバーにおいて、ケーブルのストッパ位置調整が不適切なため、レバー操作時にケーブルに過大な力が加わるものがある。そのため、このままの状態では操作を繰り返すと、前後進切り替え用のケーブルが折損し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ケーブルのストッパ位置を点検し、不適切なものは正規の位置に調整を行う。また、ケーブルの点検を行い、損傷のあるものは新品と交換する。

改善実施車は識別のためレバーブラケットの上面に白ペンキでマーキングする

