


改善箇所説明図

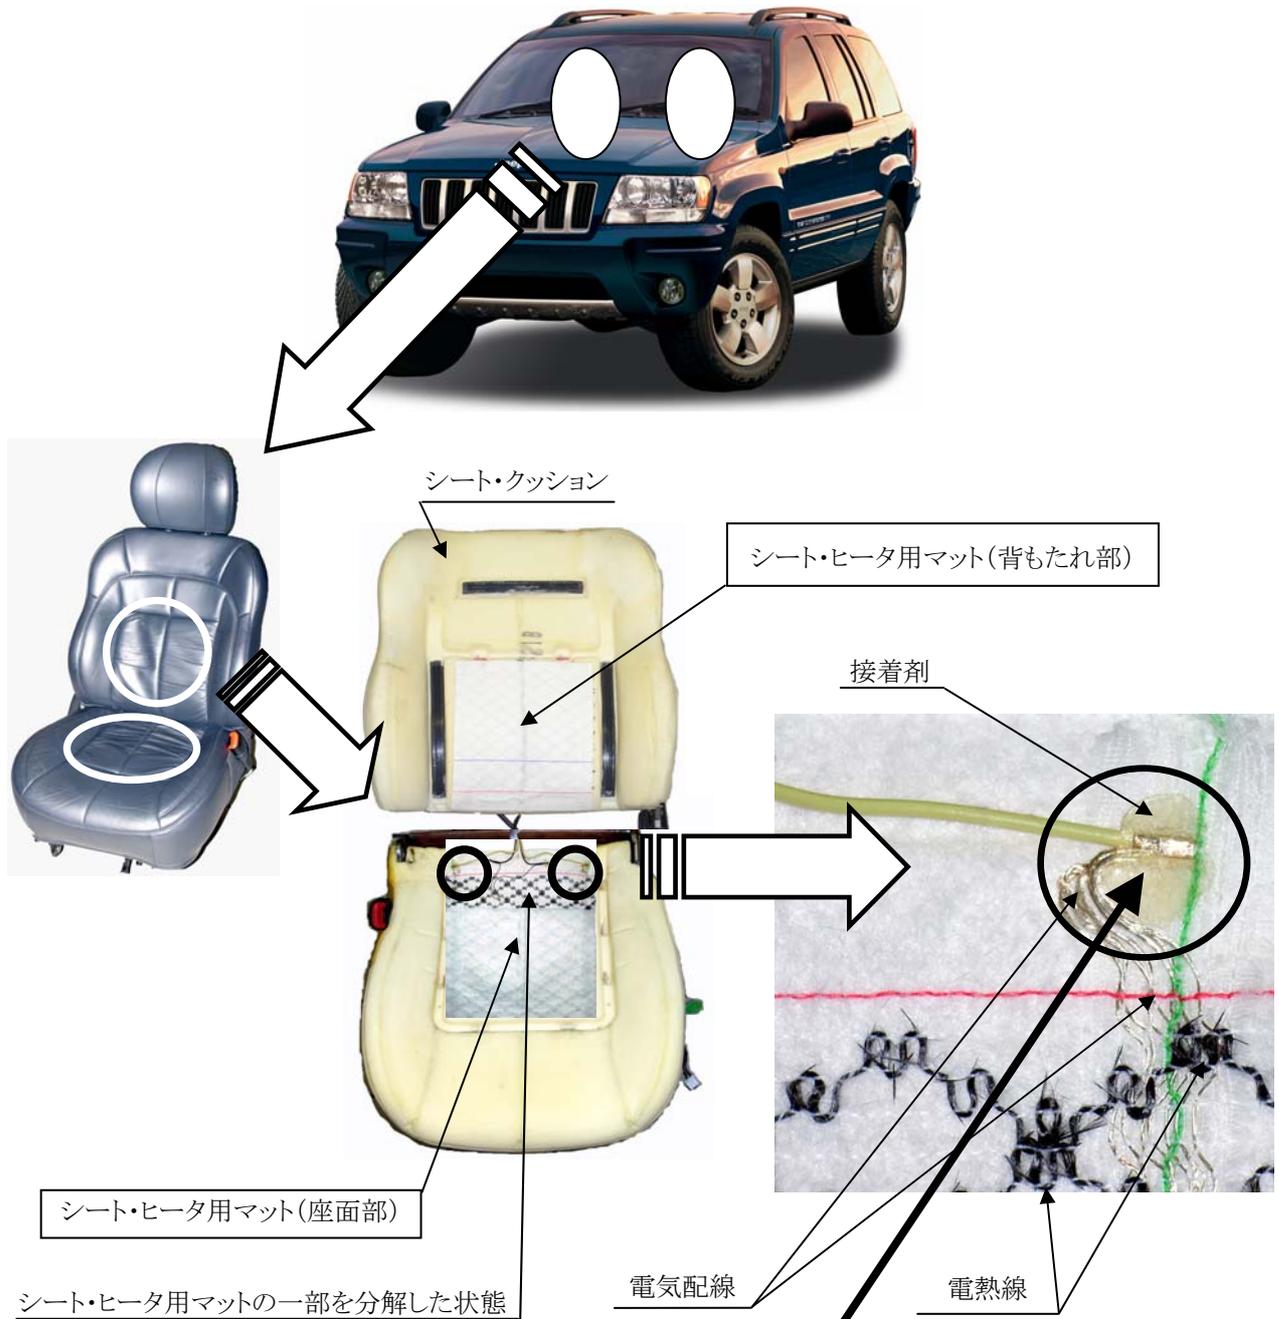

基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

運転者席および助手席のシート・ヒータにおいて、ヒータ用マットに配線を固定している接着剤の耐熱性が不十分のため、当該接着剤が熱により劣化し、配線が当該マットから剥れるものがある。そのため、剥がれた配線が電熱線と接触し、電熱線が異常過熱することがあり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席および助手席のヒータ用マットを対策品と交換する。

識別 : 運転席シート取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。