

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 10 月 5 日

リコール届出番号	1746	リコール開始日	平成18年10月6日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（リアワイパモータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアワイパモータの電気回路が不適切なため、ワイパブレードが凍結した状態でリアワイパを作動させると、ワイパモータに誘導起電力が発生するため、電気回路内のコンデンサが損傷し短絡するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、コンデンサが発火しテールゲートの樹脂部品に延焼するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアワイパモータの作動を点検し、正常に作動するものはリアワイパモータの電気回路に誘導起電力を吸収する素子を内蔵したハーネスを追加する。また、正常に作動しないものはリアワイパモータを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	事故0件（火災2件）
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1746のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-RA6	オデッセイ	RA6-1139954～RA6-1144941 平成13年8月31日～平成13年11月5日	4,938	
			RA6-5000223～RA6-5000245 平成13年8月31日～平成13年11月1日	23	
			RA6-1200016～RA6-1235993 平成13年11月5日～平成14年9月30日	35,978	
			RA6-5100001～RA6-5100109 平成13年11月30日～平成14年9月25日	109	
			RA6-1300002～RA6-1319341 平成14年10月9日～平成15年7月14日	19,338	
			RA6-5200001～RA6-5200050 平成14年10月29日～平成15年7月7日	50	
	LA-RA7		RA7-1070652～RA7-1071733 平成13年8月31日～平成13年11月1日	1,082	
			RA7-5000092～RA7-5000100 平成13年9月6日～平成13年10月23日	9	
			RA7-1200004～RA7-1207146 平成13年11月5日～平成14年9月27日	7,143	
			RA7-5100001～RA7-5100048 平成13年12月1日～平成14年9月18日	48	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備 考
ホンダ	LA-RA7	オデッセイ	RA7-1300002～RA7-1304130 平成14年10月9日～平成15年7月14日	4,128	
			RA7-5200001～RA7-5200022 平成14年10月29日～平成15年7月2日	22	
	LA-RA8		RA8-1063850～RA8-1064437 平成13年8月31日～平成13年11月1日	530	
			RA8-1200008～RA8-1205715 平成13年11月5日～平成14年9月30日	5,708	
			RA8-1300003～RA8-1302556 平成14年10月21日～平成15年7月14日	2,554	
	LA-RA9		RA9-1056667～RA9-1056882 平成13年8月31日～平成13年11月1日	216	
			RA9-1200004～RA9-1202326 平成13年11月5日～平成14年9月30日	2,323	
			RA9-1300002～RA9-1300992 平成14年10月21日～平成15年7月10日	991	
			(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年8月31日～平成15年7月14日