

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス：http://www.mlit.go.jp

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月26日

リコール届出番号	1764	リコール開始日	平成18年10月27日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	乗車装置（ドアラッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式スライドドアのドアラッチ部の開閉スイッチの取付位置が不適切なものがあるため、手でドアを強めに閉めると、スイッチスプリングとラチェットレバーが干渉するものがある。そのため、ドアラッチが確実に作動せず、最悪の場合、ドアが閉まらないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右スライドドアのドアラッチを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1764のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-LY3P	MPV	LY3P-116068～LY3P-119817 平成18年6月15日～平成18年7月31日	1,699	電動式 スライド ドアのみ
	DBA-CREW	プレマシー	CREW-142691～CREW-145806 平成18年6月16日～平成18年7月31日	1,562	
			CREW-200582～CREW-200602 平成18年6月16日～平成18年6月30日	18	
	DBA-CR3W		CR3W-102184～CR3W-102254 平成18年6月19日～平成18年7月27日	54	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年6月15日～平成18年7月31日	(計3,333台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。