

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月31日

リコール届出番号	1770	リコール開始日	平成18年11月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置(リヤアクスルシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①後車軸のアクスルシャフトの強度が不足しているものがあるため、発進・制動時の高い応力が繰り返しかかると、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、アクスルシャフトが折損し、走行不能となるおそれがある。 ②後車軸のハブフランジキャップ部の防水性が不十分なため、内部に水が浸入し、アクスルシャフトとハブフランジを結合するスプライン部が錆びるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、錆が進行して、スプライン部が異常に摩滅し、最悪の場合、駆動力が伝達されず、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両点検し、強度が不足しているものは対策品に交換する。 ②全車両点検し、スプライン周辺部が錆びているものは対策品に交換する。		
不具合件数	①2件 ②3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1770のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-LV832L	キュービック	LV832L-3000002～LV832L-3100012 平成10年1月30日～平成12年5月31日	107	
	KC-LV832N		LV832N-3000001～LV832N-3100009 平成10年2月26日～平成12年4月14日	40	
	KL-LV834L1	エルガ	LV834L1-3000002～LV834L1-3000213 平成12年6月29日～平成16年4月16日	209	
			LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日	24	
	KL-LV834N1		LV834N1-3000002～LV834N1-3000062 平成12年8月30日～平成16年2月25日	61	
			LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日	4	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成10年1月30日～平成17年3月17日	(合計445台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。