

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年10月31日

改善対策届出番号	339	改善対策開始日	平成18年11月 1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ABS制御コンピュータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4輪駆動車のABS（アンチロックブレーキシステム）の制御プログラムが不適切なため、凹凸路面等でABSの作動を制限する制御が不十分になる場合がある。そのため、低速走行時に凹凸の続く下り坂の路面においてブレーキ操作した場合に、運転者の予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該制御プログラムを修正する。		
不具合件数	4件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ACR55W	エスティマ	ACR55-0001004～ACR55-0004405 平成18年 4月28日～平成18年10月 1日	3,391	4WD車 S-VSC 装着車を除く
			ACR55-7000101～ACR55-7009162 平成17年12月19日～平成18年10月 1日	9,042	
	DBA-GSR55W		GSR55-0001006～GSR55-0001983 平成18年 5月17日～平成18年10月 1日	838	
	GSR55-7000104～GSR55-7005774 平成17年12月19日～平成18年 9月29日		4,878		
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月19日～平成18年10月 1日	(計18,149台)	