


改善箇所説明図

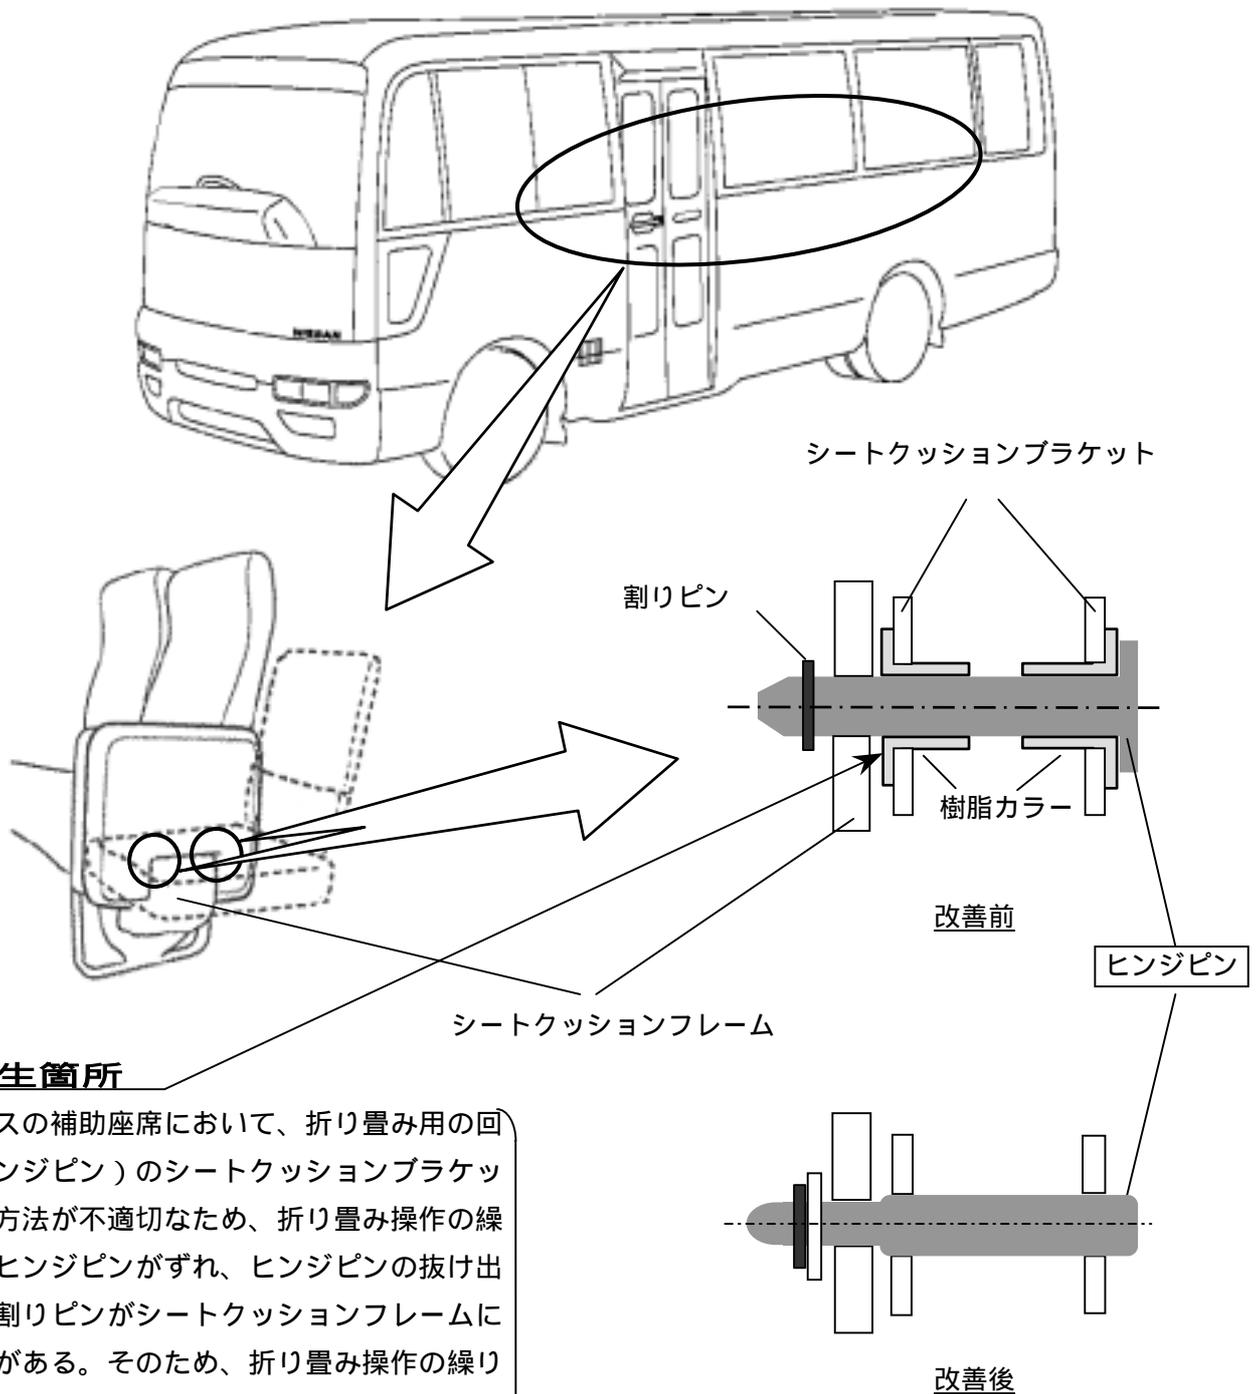

不具合発生箇所

マイクロバスの補助座席において、折り畳み用の回転中心軸（ヒンジピン）のシートクッションブラケットへの取付け方法が不適切なため、折り畳み操作の繰り返しによりヒンジピンがずれ、ヒンジピンの抜け出しを防止する割りピンがシートクッションフレームに干渉するものがある。そのため、折り畳み操作の繰り返しにより、割りピンが折損し、最悪の場合、ヒンジピンが抜けて、補助座席が傾くおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ヒンジピンの取付け方法を点検し、取付け方法が不適切なものは樹脂カラーを取り外すとともに、ヒンジピンを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。