


改善箇所説明図

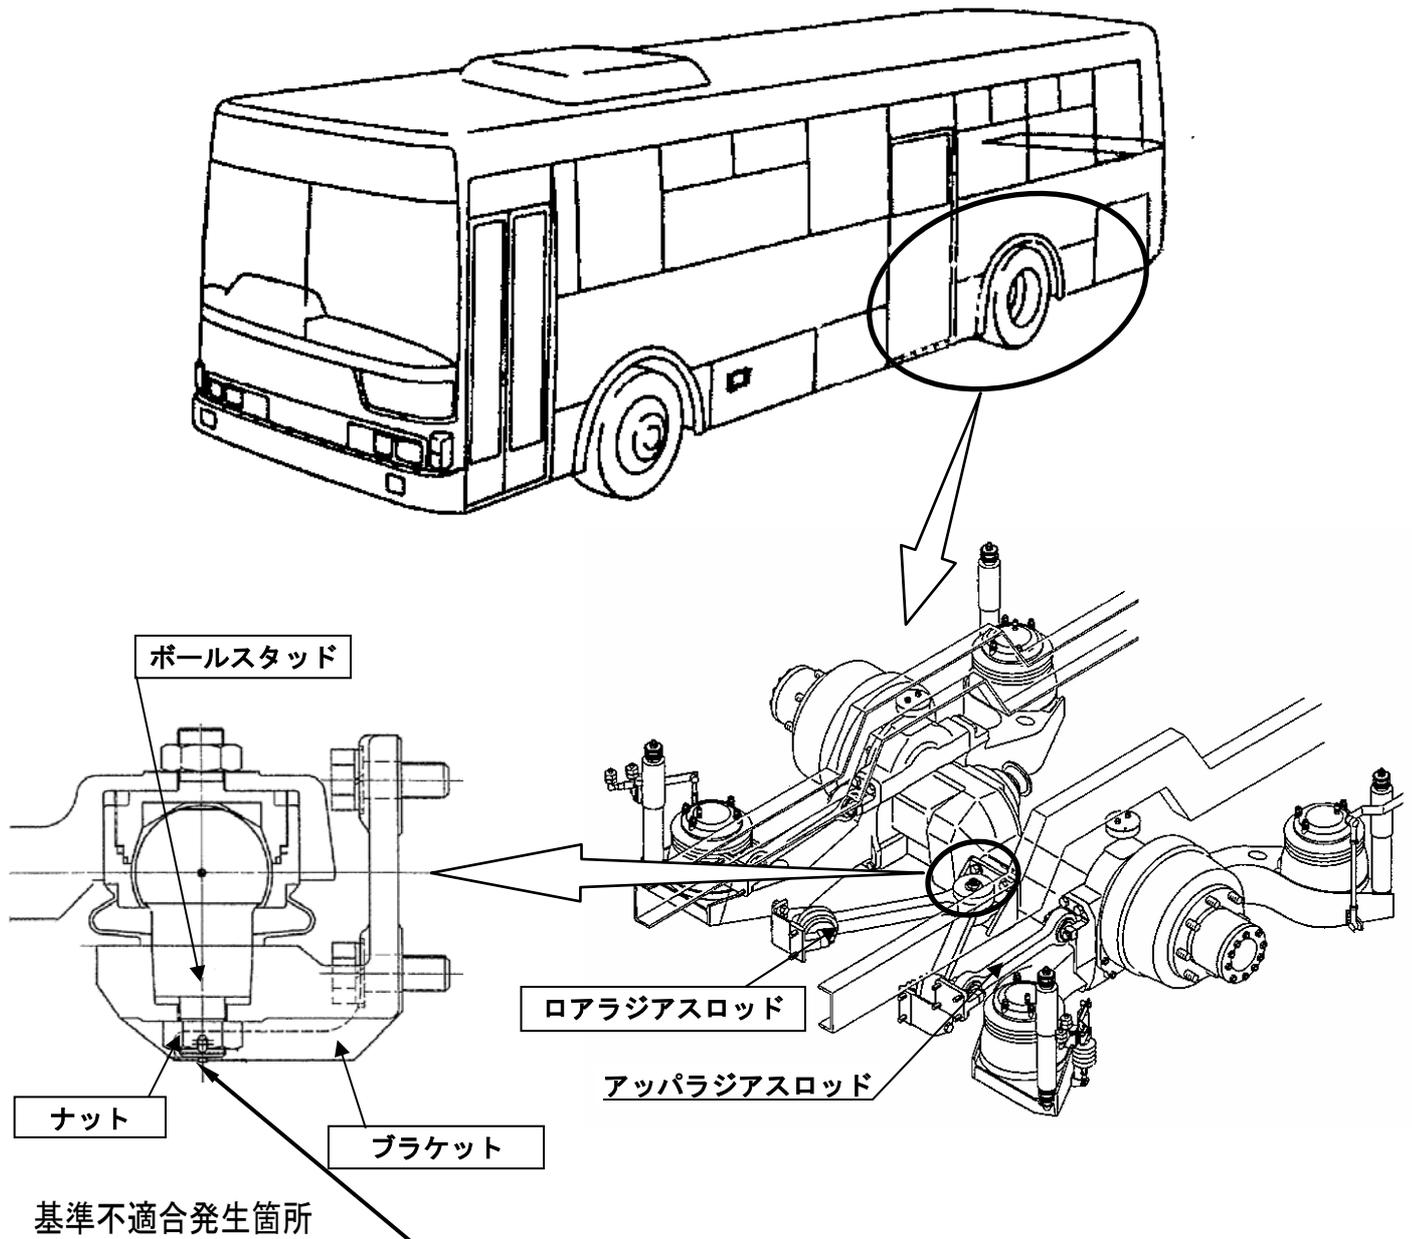

大型路線バス（ノンステップ車）の緩衝装置において、後軸のロアリアスロッドのボールスタッドねじ部の強度が不足しているものがある。そのため、整備等により当該ボルトの脱着を繰り返すと、ねじ部が損傷して破損し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ロアリアスロッド一式を対策品に交換する。なお、当該ロッドを脱着して整備を実施する際の注意事項について日整連発行の機関誌に掲載し周知する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-45」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。