


改善箇所説明図

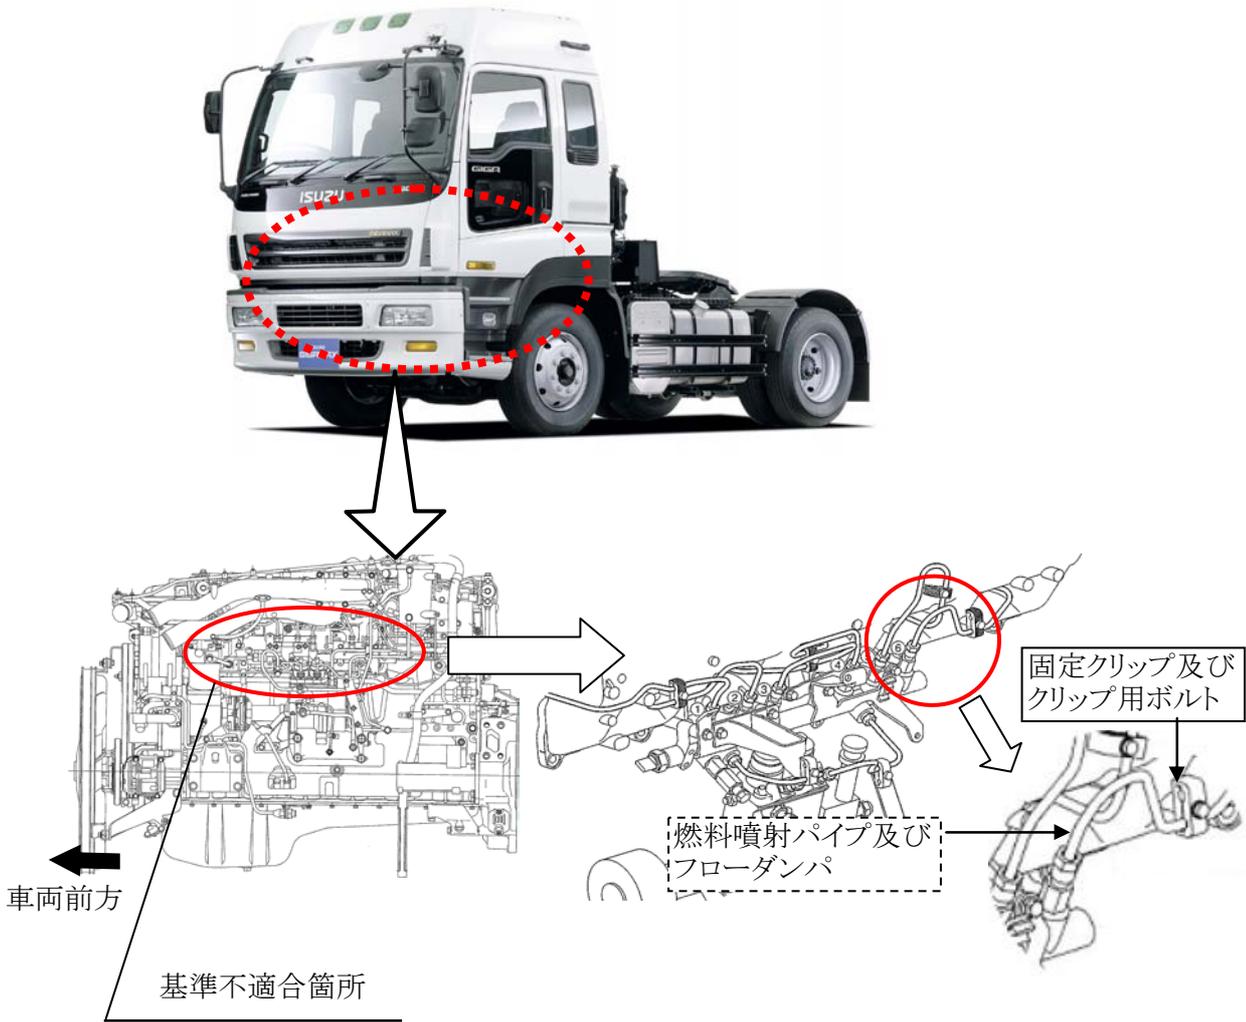

燃料噴射パイプの固定クリップの構造が不適切なため、エンジン振動等により当該クリップが外れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料噴射パイプまたはフローダンパ（流量を制御する部品）が折損し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容: 全車両、固定クリップ及びクリップ用ボルトを対策品に交換する。また、固定クリップが緩んでいる場合はパイプ、フローダンパを新品と交換する。

識別：燃料噴射パイプの固定クリップに白色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。

は必要に応じて交換する部品を示す。