


改善箇所説明図

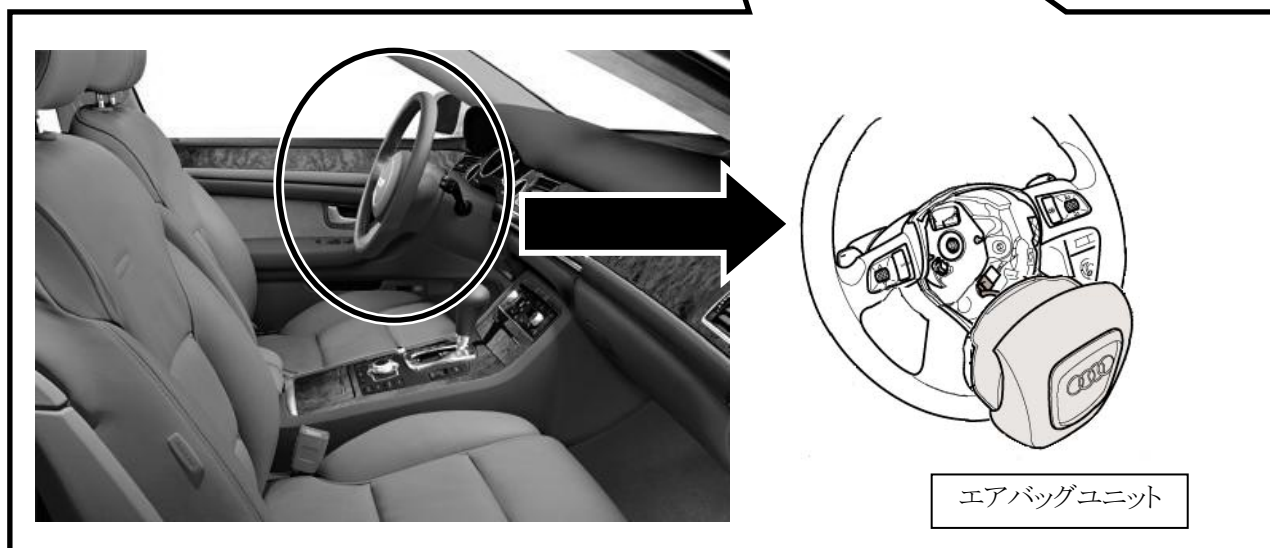

注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

運転席エアバッグ装置の展開構造が不適切なため、展開の際にエアバッグがホーンパッドと干渉するものがある。そのため、エアバッグが損傷し、展開が不十分となり、最悪の場合、運転者に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善内容

全車両、運転席エアバッグユニットの部品番号を点検し、該当する部品番号のユニットについては、対策品と交換する。

識別： エンジンルーム前方の車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコールキャンペーン： 外-1352、Audi A8 エアバッグ改修」と記入する。