


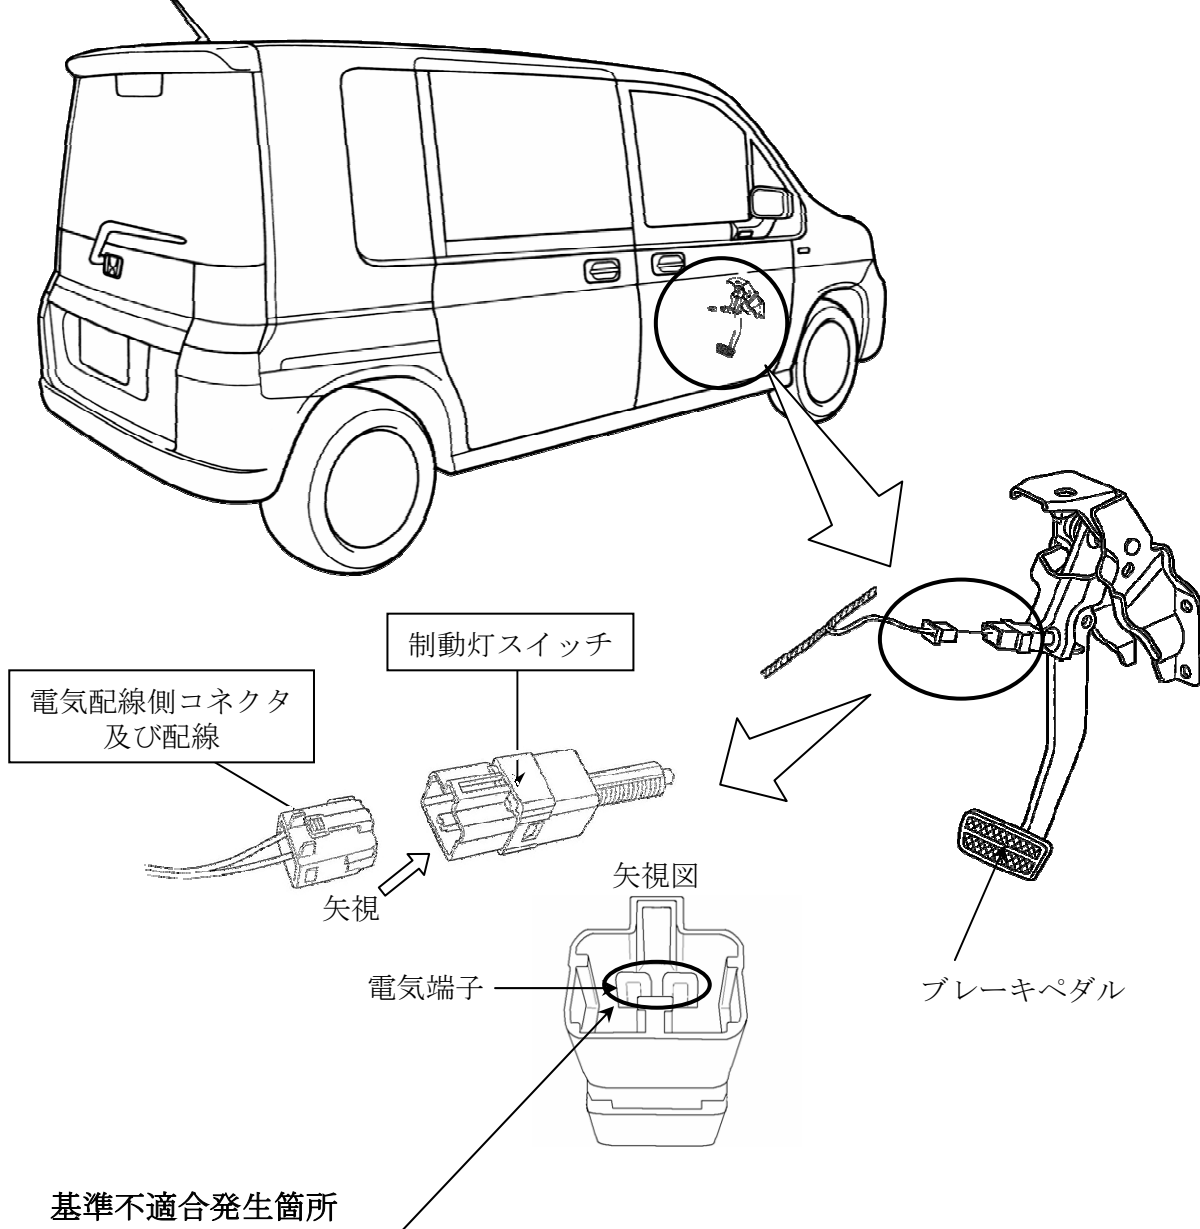

制動灯スイッチの電気端子の形状が不適切なため、電気配線側コネクタとの端子結合部の接触が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等で制動灯スイッチの接触面が摩耗し、導通不良となり、最悪の場合、制動灯及び補助制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、制動灯スイッチを対策品と交換するとともに、電気配線側コネクタを点検し配線の被覆が変色しているものは、電気配線側コネクタ及び配線を新品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別: 右フロント ドア ロック 下側取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。