

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月16日

リコール届出番号	1762	リコール開始日	平成18年11月17日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 仲村 巖		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキチャンバ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後2軸駆動の3軸車のスプリング式駐車制動装置において、ブリーザホースの取り付け位置が不適切なため、浸水路等を走行した際、当該ホース部から、スプリング室に水が浸入し、スプリングが錆びることがある。そのため、スプリングが折損し、ダイヤフラムが損傷してエアが漏れ、最悪の場合、走行中駐車ブレーキが作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキチャンバを点検し、スプリング室内部に錆のあるものは、当該チャンバ（ピギーバック）を対策品と交換する。また、規定の定期交換期間内で錆のないものは、ブリーザ位置を変更する。なお、規定の定期交換期間外で錆のないものは、定期交換を推奨する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅または後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側面ガラス後方下部にNo. 1762のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-CW48XH	—	CW48XH-00001～CW48XH-00220 平成12年 3月 3日～平成15年 3月24日	220	
	KL-CW48YN		CW48YN-00001～CW48YN-00124 平成12年 3月14日～平成15年 3月14日	124	
	KL-CW48YV		CW48YV-00005～CW48YV-00133 平成12年 4月 6日～平成15年 3月 8日	12	
	KL-CW48ZV		CW48ZV-00001～CW48ZV-00291 平成12年 1月19日～平成15年 3月22日	291	
	KL-CW48ZW		CW48ZW-00001～CW48ZW-00049 平成12年 3月13日～平成15年 3月22日	49	
	KL-CW53XH		CW53XH-00001～CW53XH-00955 平成12年 3月28日～平成15年 4月 8日	954	
	KL-CW53YN		CW53YN-00001～CW53YN-00043 平成12年 6月12日～平成15年 1月 8日	43	
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考

ニッサン ディーゼル	KL-CW53YP	—	CW53YP-00001～CW53YP-00004 平成12年12月27日～平成14年12月26日	4	
	KL-CW53YS		CW53YS-00001 平成12年 7月23日	1	
	KL-CW55XH		CW55XH-00001～CW55XH-01966 平成12年 2月 5日～平成15年 3月28日	1,965	
	KL-CW55XP		CW55XP-00001～CW55XP-00022 平成12年 3月20日～平成15年 3月24日	22	
	KL-CW55XV		CW55XV-00001～CW55XV-00007 平成12年 6月14日～平成14年 3月12日	7	
	KL-CW55YN		CW55YN-00004～CW55YN-00402 平成12年 2月23日～平成15年 3月27日	387	
	KL-CW55YP		CW55YP-00004～CW55YP-00237 平成12年 3月23日～平成15年 5月 9日	194	
	KL-CW55YS		CW55YS-00001～CW55YS-00047 平成12年 3月14日～平成15年 1月23日	47	
	KL-CW55YV		CW55YV-00003～CW55YV-00021 平成12年 7月11日～平成15年 3月29日	9	
	KL-CW55ZV		CW55ZV-00001～CW55ZV-00284 平成12年 2月17日～平成15年 3月20日	284	
	KL-CW55ZW		CW55ZW-00001～CW55ZW-00024 平成13年 2月 2日～平成15年 3月 8日	24	
	KL-CW48A		CW48A-30001～CW48A-30995 平成15年 2月18日～平成17年 7月29日	995	
	KL-CW48E		CW48E-30001～CW48E-30364 平成15年 3月29日～平成17年 7月23日	364	
	KL-CW48G		CW48G-30001～CW48G-30004 平成16年 5月15日～平成17年 3月 3日	4	
	KL-CW48J		CW48J-30001～CW48J-30320 平成15年 3月29日～平成17年 8月 2日	320	
	KL-CW48L		CW48L-30001～CW48L-30122 平成15年 5月12日～平成17年 7月25日	122	
	KL-CW53A		CW53A-30001～CW53A-30716 平成15年 3月31日～平成17年 7月23日	716	
	KL-CW53E		CW53E-30001～CW53E-30004 平成17年 1月11日～平成17年 1月15日	4	
	KL-CW55A		CW55A-30001～CW55A-31049 平成15年 2月21日～平成17年 8月22日	1,049	
KL-CW55E		CW55E-30001～CW55E-30369 平成15年 4月 2日～平成17年 7月28日	369		
KL-CW55J		CW55J-30001～CW55J-30171 平成15年 3月28日～平成17年 7月25日	171		
(計 28型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年 1月19日～平成17年 8月22日	(計8,751台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。