


# 改善箇所説明図

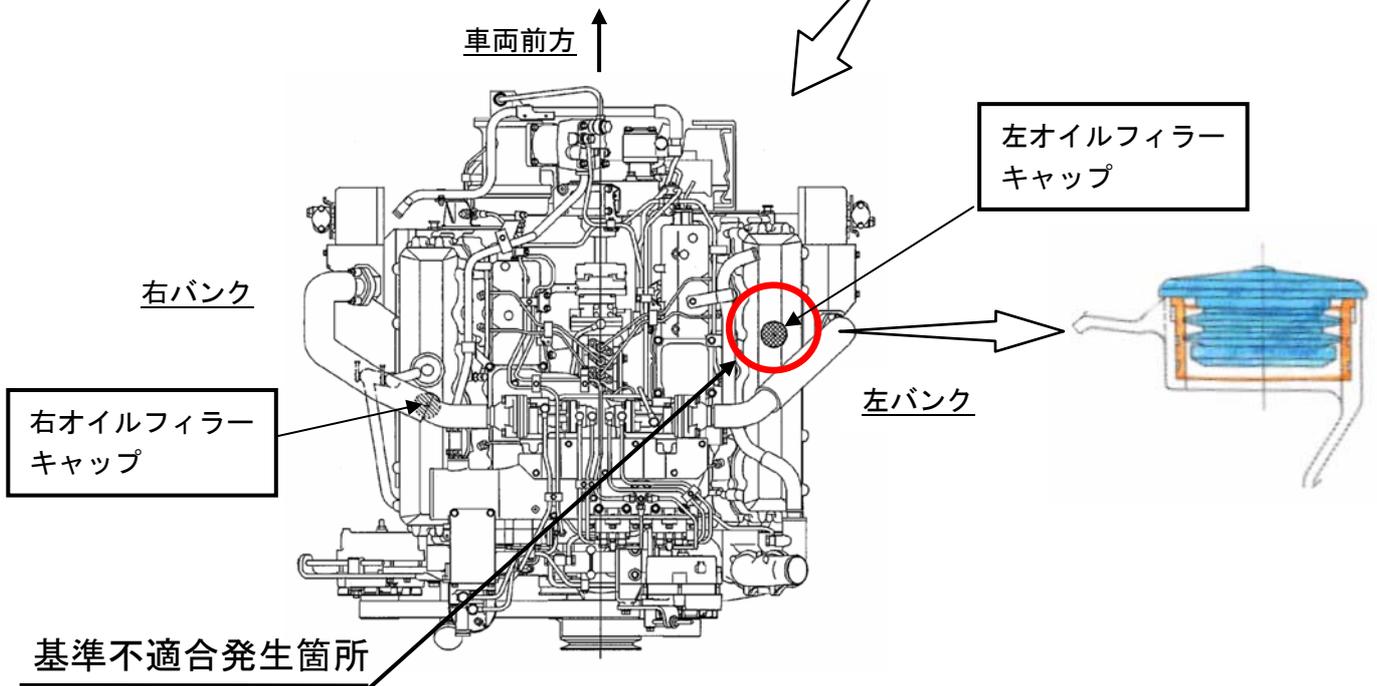

左側ロッカーカバーのオイルフィルターキャップの材質が不適切なため、熱影響によりキャップが収縮するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ロッカー部の内圧によりキャップが脱落し、潤滑油が飛散し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、左右ロッカーカバーのオイルフィルターキャップを対策品に交換する。

なお、対策品の全数供給までに時間を要するため、暫定措置として左バンクのオイルフィルターキャップを現行新品に交換し、後日、左右バンクともに対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド裏上隅部に「HB-51」の文字が記載されたシールを貼り付ける。

暫定：青色、恒久：白黄色