


改善箇所説明図

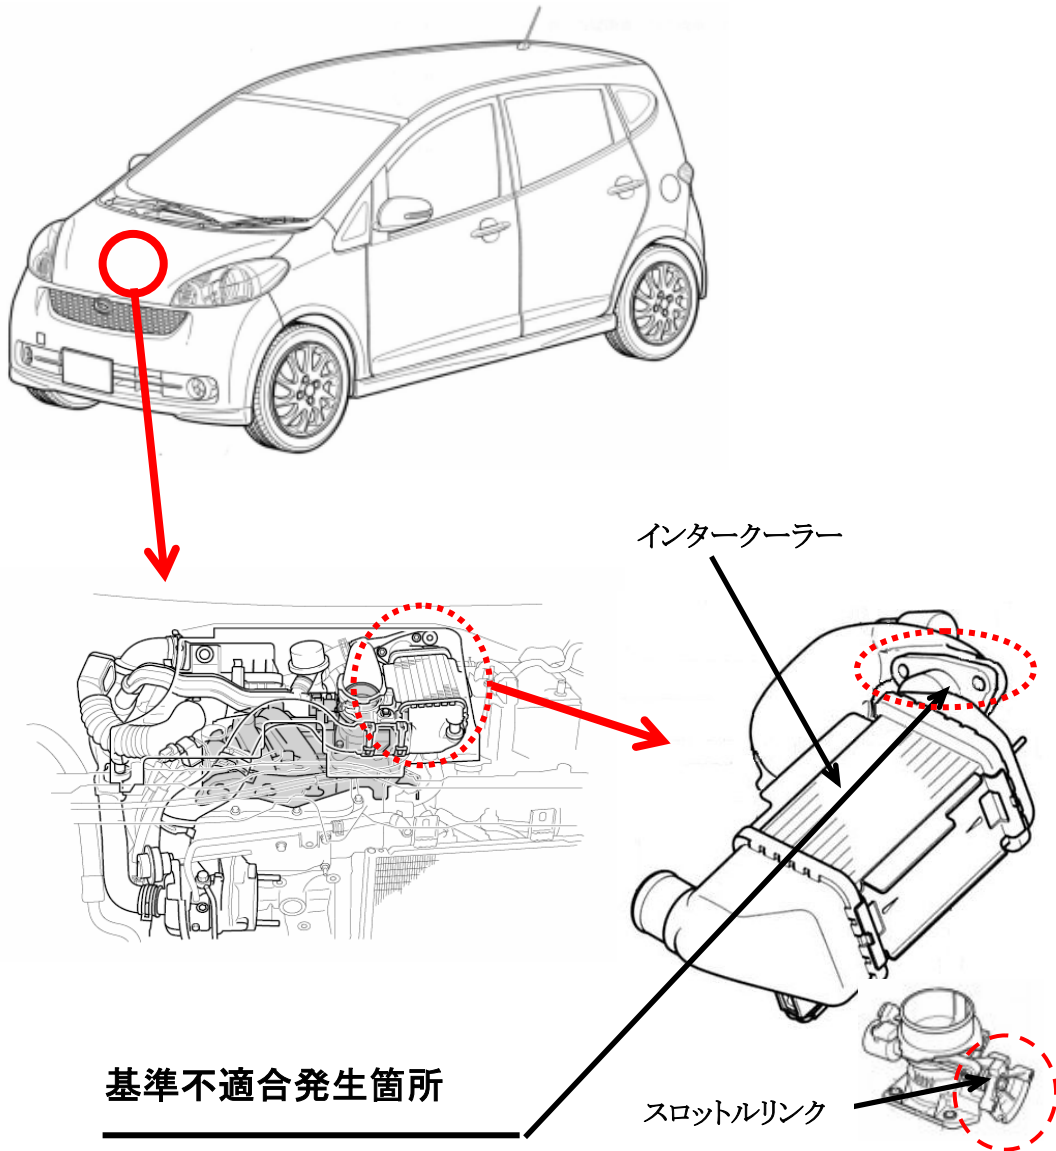

基準不適合発生箇所

過給器付原動機において、吸入空気冷却装置(インタークーラー)の取付ボルトに締付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが弛み、脱落することがあり、最悪の場合、脱落したボルトがエンジン回転を制御する装置(スロットルリンク)に噛み込み、アクセルペダルを戻してもエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。

識別: 作業完了後は、車室内打刻番号車両右側に黄色ペイントを塗布する。