

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月5日

リコール届出番号	外-1366	リコール開始日	平成18年12月6日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 製作国：韓国 製作者名：GMDAT社 お問合せ先：スズキ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（ウォーターポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウォーターポンププーリとフランジ部との溶接強度が不足しているため、タイミングベルトが偏心して取り付けられていると、タイミングベルトと当該フランジ部が強く干渉し、溶接が剥がれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該フランジがプーリから外れ、最悪の場合、タイミングベルトがウォーターポンププーリより外れ、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンププーリフランジとタイミングベルトとの隙間を点検し、隙間の狭いものはウォーターポンプを対策品と交換する。また、タイミングベルトがフランジに接触している場合はベルトの幅を点検し、幅が基準値以下のものについてはタイミングベルトを新品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.外-1366のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GH-NA19Z	オプトラ	KL1NA19ZE5K112832～ KL1NA19ZE5K145446 平成16年12月13日～平成16年12月24日	199台	
	GH-NA35Z		KL1NA35ZE5K142586～ KL1NA35ZE6K334108 平成16年12月24日～平成18年1月6日	457台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年12月13日～平成18年1月6日	656台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。