

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月15日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 1793 | リコール開始日 | 平成18年12月15日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 燃料装置（燃料タンク） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 空気ばね緩衝装置付トラクタにおいて、燃料タンクを固定するバンドの締結力が不十分なため、悪路走行時等の過大な衝撃を繰り返し受けると、燃料タンクが動く場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料タンクが、燃料フィルタ取付金具と干渉して損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料タンク固定バンドを対策品と交換する。また、燃料フィルタ取付金具と燃料タンクの間隔が少ないものは、当該取付金具を対策品と交換する。なお、タンクに損傷のあるものは新品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 9件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1793のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|-----|---|------------|----|
| いすゞ | KC-EXD50G2 | ギガ | EXD50G2-3000001～EXD50G2-3000010 平成10年6月4日～平成12年3月24日 | 10 | |
| | KC-EXD50L2 | | EXD50L2-3000002～EXD50L2-3000020 平成9年9月22日～平成12年3月1日 | 19 | |
| | KL-EXD51D3 | | EXD51D3-3000099～EXD51D3-3000107 平成15年8月21日～平成15年9月22日 | 4 | |
| | | | EXD51D3-7000003～EXD51D3-7000047 平成16年7月21日～平成17年7月15日 | 17 | |
| | PJ-EXD51D6 | | EXD51D6-7000023 平成17年10月27日 | 1 | |
| | KL-EXD51G3 | | EXD51G3-3000102～EXD51G3-3000143 平成15年8月26日～平成16年4月5日 | 36 | |
| | | | EXD51G3-7000001～EXD51G3-7000050 平成16年5月14日～平成17年6月30日 | 42 | |
| | PJ-EXD51G6 | | EXD51G6-7000001～EXD51G6-7000058 平成17年8月2日～平成18年4月11日 | 49 | |
| | KL-EXD51L3 | | EXD51L3-3000020～EXD51L3-3000025 平成15年9月25日～平成15年12月26日 | 5 | |
| | | | EXD51L3-7000001～EXD51L3-7000016 平成16年5月25日～平成17年7月8日 | 16 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|---|--------|--|------------|----|
| いすゞ | PJ-EXD51L6 | ギガ | EXD51L6-7000002～EXD51L6-7000015 平成17年9月16日～平成18年3月13日 | 14 | |
| | KC-EXD52D2 | | EXD52D2-3000002～EXD52D2-3000184 平成9年7月30日～平成12年5月30日 | 172 | |
| | KL-EXD52D3 | | EXD52D3-3000968～EXD52D3-3001594 平成15年7月31日～平成16年4月23日 | 439 | |
| | | | EXD52D3-7000001～EXD52D3-7001215 平成16年5月14日～平成17年7月26日 | 1,002 | |
| | PJ-EXD52D6 | | EXD52D6-7000009～EXD52D6-7000978 平成17年7月29日～平成18年4月17日 | 860 | |
| | KC-EXD52E2 | | EXD52E2-3000001～EXD52E2-3000060 平成9年7月31日～平成12年4月20日 | 59 | |
| | KL-EXD52E3 | | EXD52E3-3000146～EXD52E3-3000219 平成15年8月20日～平成16年4月20日 | 71 | |
| | | | EXD52E3-7000001～EXD52E3-7000121 平成16年5月14日～平成17年7月16日 | 105 | |
| | PJ-EXD52E6 | | EXD52E6-7000006～EXD52E6-7000154 平成17年8月3日～平成18年4月14日 | 100 | |
| | KC-EXD52G2 | | EXD52G2-3000002～EXD52G2-3000005 平成10年11月20日～平成12年3月4日 | 4 | |
| | KL-EXD52G3 | | EXD52G3-3000029～EXD52G3-3000042 平成15年8月28日～平成16年4月16日 | 13 | |
| | | | EXD52G3-7000001～EXD52G3-7000023 平成16年7月2日～平成17年7月14日 | 18 | |
| | PJ-EXD52G6 | | EXD52G6-7000002～EXD52G6-7000033 平成17年8月31日～平成18年4月13日 | 31 | |
| | KC-EXD81D2 | | EXD81D2-3000004～EXD81D2-3000026 平成9年9月24日～平成11年8月20日 | 4 | |
| | KC-EXD82D2 | | EXD82D2-3000007～EXD82D2-3000213 平成9年7月26日～平成12年5月26日 | 164 | |
| | KC-EXD82E2 | | EXD82E2-3000002～EXD82E2-3000011 平成9年11月5日～平成12年2月18日 | 10 | |
| KC-EXD82G2 | EXD82G2-3000002～EXD82G2-3000003 平成9年9月11日～平成12年5月16日 | 2 | | | |
| | (計21型式) | (計1車種) | (製作期間全体の範囲) 平成9年7月26日～平成18年4月17日 | (合計3,267台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。