

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成18年12月15日

リコール届出番号	1795	リコール開始日	平成18年12月15日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機(オイルフィルターキャップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左側ロッカーカバーのオイルフィルターキャップの材質が不適切なため、熱影響によりキャップが収縮するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ロッカー部の内圧によりキャップが脱落し、潤滑油が飛散し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右ロッカーカバーのオイルフィルターキャップを対策品に交換する。 なお、対策品の全数供給までに時間を要するため、暫定措置として左バンクのオイルフィルターキャップを現行新品に交換し、後日、左右バンクともに対策品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	火災2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo. 1795のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-MS85KN 改	ふそう エアバス または エアロキーン	MS86KN-20001～MS86KN-20006 平成12年12月25日～平成13年11月19日	2	
	KL-MS86MM		MS86MM-20001～MS86MM-23008 平成12年7月4日～平成17年5月16日	51	
	KL-MS86MN		MS86MN-20001～MS86MN-23006 平成12年8月23日～平成17年3月24日	14	
	KL-MS86MP		MS86MP-20001～MS86MP-33061 平成12年6月30日～平成17年9月20日	3,309	
	KL-MS86MS		MS86MS-20001～MS86MS-23026 平成12年8月4日～平成17年8月1日	85	
	MU612TX	ふそう エアロキング	MU612T-27001～MU612T-27133 平成12年12月15日～平成17年8月1日	133	
(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年6月30日～平成17年9月20日	3,594台		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。