

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 18 年 12 月 15 日

リコール届出番号	外-1367	リコール開始日 : 平成 18 年 12 月 15 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史	(製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)	
不具合部位 (部品名)	電気装置 (バッテリー収納ケース取付ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー収納ケースの固定方法が不適切なため、原動機等の振動等により取付ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、振動等によりバッテリーが所定の位置からずれた場合、取付ボルトが突出してバッテリーが所定の位置に戻れず、バッテリーのプラス端子がバッテリーケースカバー (金属製) に接触して、最悪の場合、短絡し、発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該取付ボルトに緩み止め剤を塗布した対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	米国市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。</li> <li>● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1367 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	GM1	FXDI ダイナ・ スーパーグライド	5HD1GM1176K301254 ~5HD1GM11X6K324284 平成 17 年 8 月 22 日~平成 18 年 3 月 3 日	71 台	
ハーレーダビッドソン	GN1	FXDLI ダイナ・ ローライダー	5HD1GN1106K300274 ~5HD1GN11X6K325201 平成 17 年 8 月 8 日~平成 18 年 3 月 13 日	479 台	
ハーレーダビッドソン	GP1	FXDWGI ダイナ・ ワイドグライド	5HD1GP1106K305129 ~5HD1GP11X6K325128 平成 17 年 8 月 30 日~平成 18 年 3 月 13 日	50 台	
ハーレーダビッドソン	GV1	FXDCI ダイナ・ スーパーグライド カスタム	5HD1GV1106K311775 ~5HD1GV11X6K325358 平成 17 年 8 月 29 日~平成 18 年 3 月 13 日	51 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	GW1	FXDI35 スーパーグライド 35周年記念 限定モデル	5HD1GW1106K301494 ～5HD1GW11X6K325320 平成17年8月8日～平成18年3月28日	398台	
ハーレー ダビッドソン	GX1	FXDBI ダイナ・ ストリートポップ	5HD1GX1106K300514 ～5HD1GX11X6K324772 平成17年8月1日～平成18年3月13日	273台	
合計	計6型式	計6車種	(輸入期間の全体範囲) 平成17年8月1日～平成18年3月28日	計1322台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。