

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18年 12月 22日

リコール届出番号	1799	リコール開始日	平成 18 年 12月 22日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦輝幸	問い合わせ先：国内サービス部 お客様相談室 0070-800-874040	
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	過給器付原動機において、吸入空気冷却装置(インタークーラー)の取付ボルトに締付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが弛み、脱落することがあり、最悪の場合、脱落したボルトがエンジン回転を制御する装置(スロットルリンク)に噛み込み、アクセルペダルを戻してもエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを規定トルクで締付ける。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1799のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	CBA-L405S	ソニカ	L405S-0000051~L405S-0013584 平成18年5月22日~平成18年12月14日	12340台	
	CBA-L415S		L415S-0000051~L415S-0002356 平成18年5月22日~平成18年12月14日	2099台	
	CBA-L175S	ムーヴ	L175S-0000074~L175S-0023285 平成18年10月2日~平成18年12月14日	3983台	
			L175S-1000028~L175S-1009749 平成18年10月2日~平成18年12月14日	827台	
			L185S-0000080~L185S-0007319 平成18年10月2日~平成18年12月14日	1314台	
	CBA-L275S	ミラ	L275S-0000072~L275S-0002446 平成18年12月1日~平成18年12月14日	29台	
	CBA-L285S		L285S-0000067~L285S-0000606 平成18年12月1日~平成18年12月14日	2台	
	(計 6型式)	(計 3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月22日~平成18年12月14日	計20594台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。