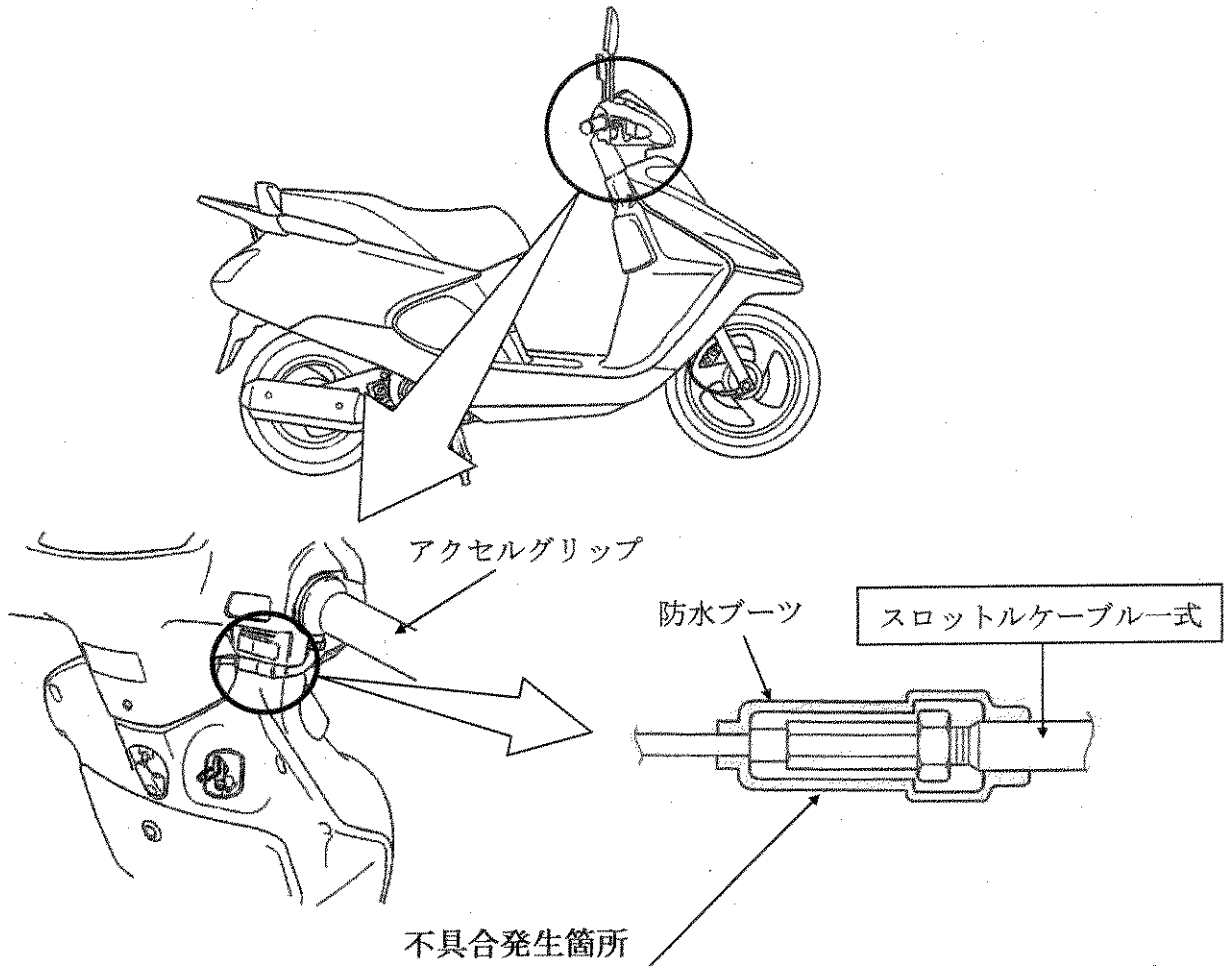


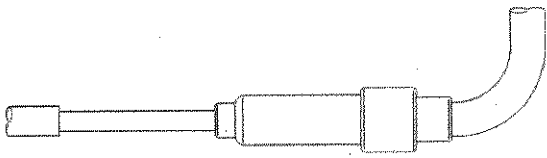
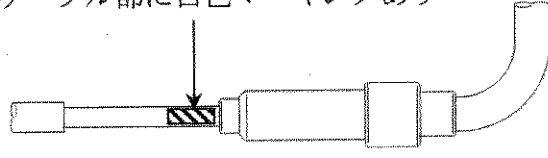
改善箇所説明図



改善対策時の防水ブーツの点検作業指示が不適切なため、適正な点検交換作業がされなかったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが錆び、最悪の場合、アクセルグリップが戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、スロットルケーブルの識別を点検し、該当するものはスロットルケーブル一式を良品と交換する。

改善前	改善後
スロットルケーブル式	スロットルケーブル式
	ケーブル部に白色マーキングあり 

注： は交換部品を示す。

識別：良品のスロットルケーブルはケーブル部に白色マーキングがあり、容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。