


改善箇所説明図

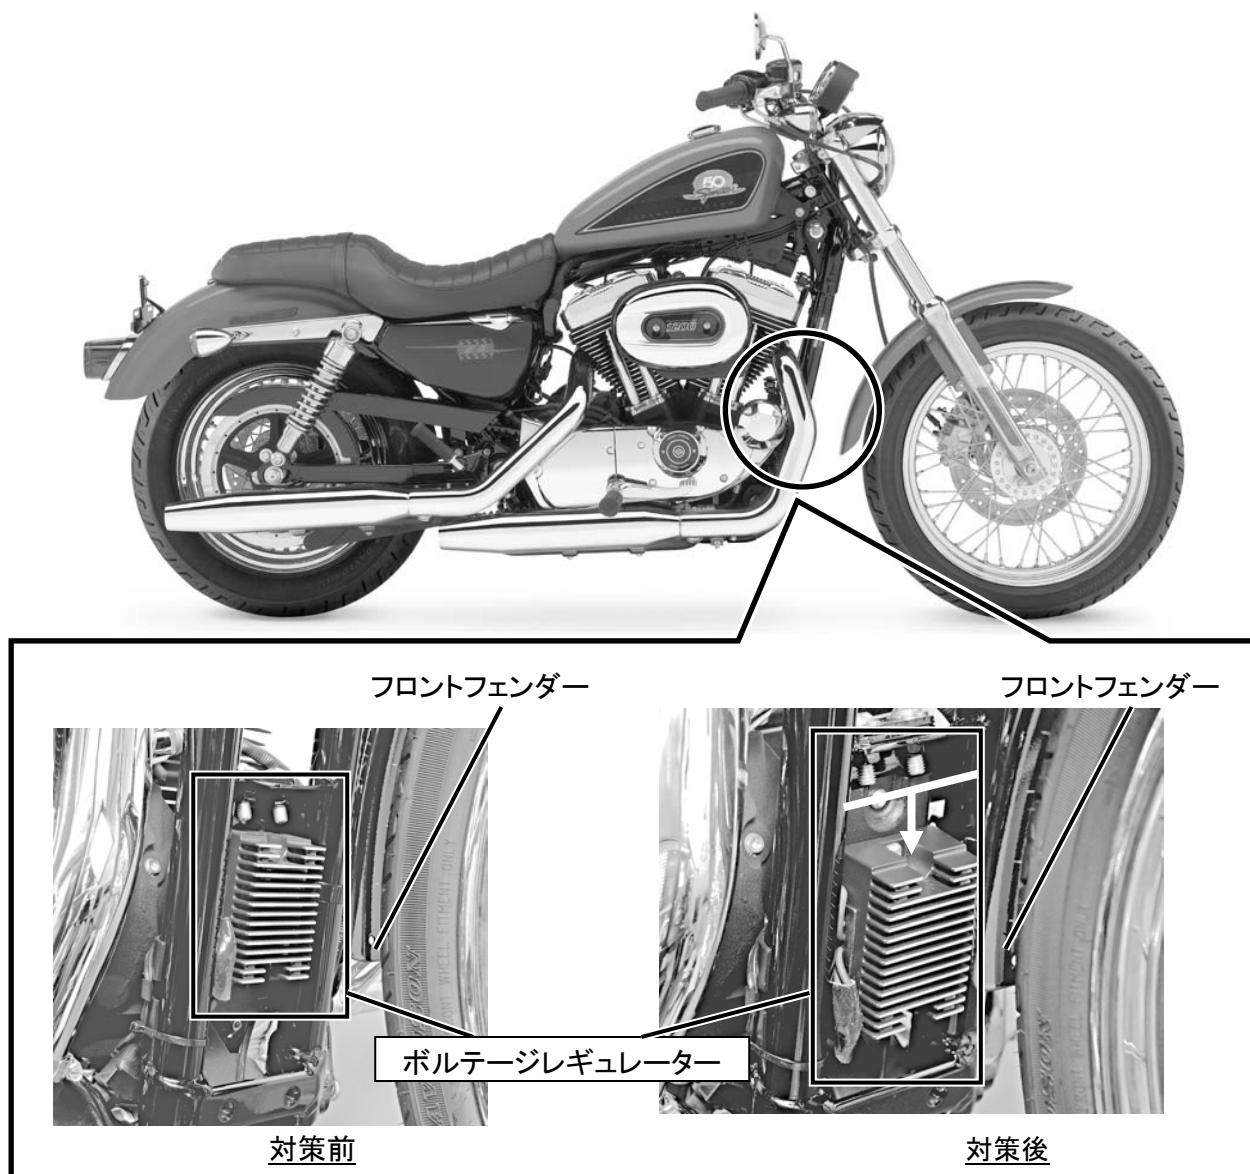

注： は、移設する部品を示す。

基準不適合箇所

前方フレームに装着されているボルテージレギュレーター（電圧調整器）とフロントフェンダー（泥よけ）の隙間が十分に確保されていないため、フロントサスペンションが最も収縮した場合、レギュレーターとフロントフェンダーが干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントフェンダーがレギュレーターに噛み込むことがあり、最悪の場合、操縦不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、取付金具を使用してボルテージレギュレーターを移設する。

識別

ボルテージレギュレーターが移設されている。