



電動スライドドアのリリースアクチュエータ（スライドドアの前側と後側のドアラッチを電動で開放させる装置）内のウォームギヤ部の構造が不適切なため、ドアを開ける際のアクチュエータ作動時にウォームギヤが大きくたわみ、ウォームホイールギヤに乗上げて固着すると、ドアラッチ開放レバーが開放位置から動かなくなるものがある。そのため、スライドドアが確実にロックされず、最悪の場合、スライドドアが走行中に開くおそれがある。

改善の内容

全車両、リリースアクチュエータを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：左スライドドア フロントラッチの上部外側取付けボルト頭部に白ペイントを塗布する。