


改善箇所説明図

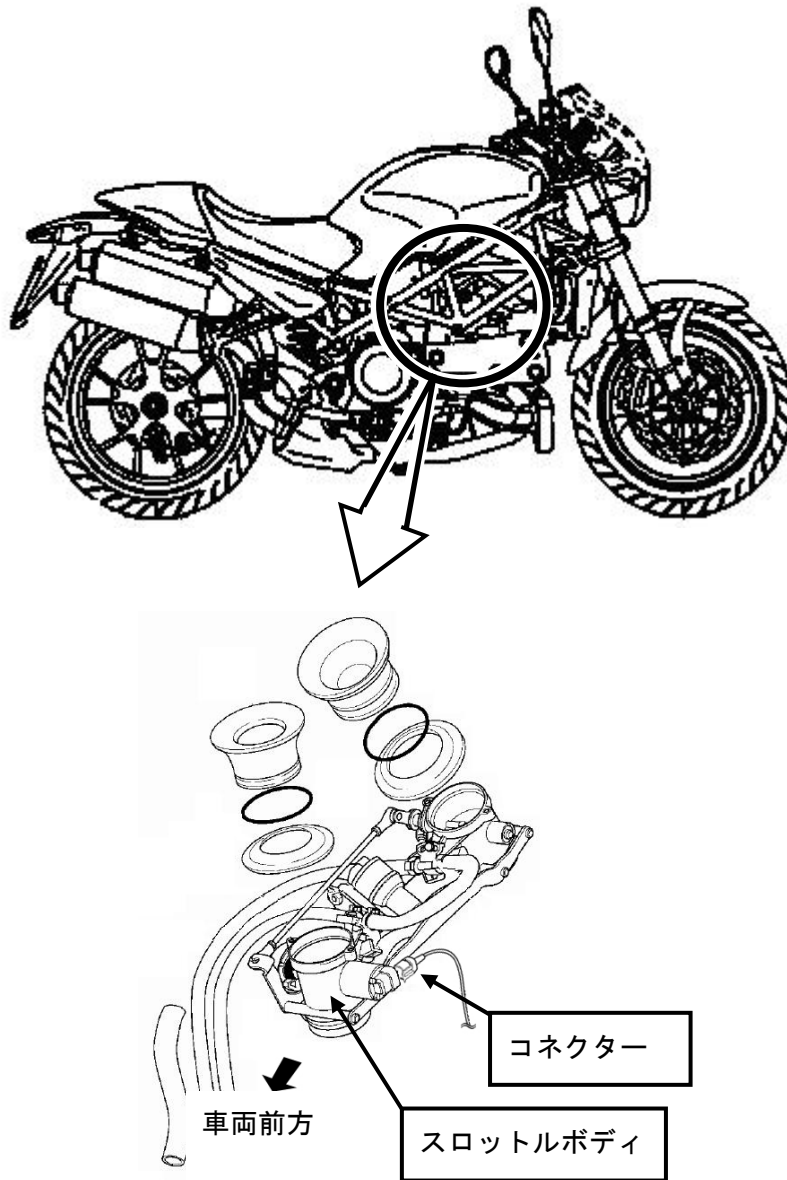

基準不適合箇所

スロットルポジションセンサーのコネクタの防水構造が不適切なため、コネクタ内部に水が浸入し、端子が腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、端子間が接触不良となり、スロットルポジションセンサーが正常に機能せず、エンジン不調となり、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタを点検し、端子に腐食のないものはコネクタの防水処理を行なう。また、端子が腐食している場合は、当該コネクタおよびスロットルボディを新品と交換し、コネクタの防水処理を行う。

注： は改善箇所を示す