

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月6日

リコール届出番号	1813	リコール開始日	平成19年2月7日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 ハラルド・ブルストラー 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキエア配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSセンサーの電気配線の取り回しが不適切なため、電気配線とブレーキ用エア配管とが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動等によりエア配管が損傷してエアが漏れ、最悪の場合、走行中にホイールパーク (駐車ブレーキ) が作動して走行不能又は制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSセンサー配線の取り回しを変更し、エア配管との隙間を確保する。また、エア配管に干渉痕がある場合は、干渉部を切除し、新品配管及び継手金具で補修する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 1813のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-FT54JNY PJ-FT54JNY	ふそう	FT54JNY-530004～FT54JNY-530087 平成15年6月7日～平成17年9月21日	84	
	KL-FT54JVX PJ-FT54JVX		FT54JVX-530003～FT54JVX-530393 平成15年5月22日～平成17年9月26日	389	
	KL-FT54JWZ PJ-FT54JWZ		FT54JWZ-530006～FT54JWZ-530209 平成15年5月24日～平成17年10月11日	203	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月22日～平成17年10月11日	(計676台)	