

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月8日

リコール届出番号	1817	リコール開始日	平成19年2月9日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	乗車装置（ドアロック）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動スライドドアのリリースアクチュエータ（スライドドアの前側と後側のドアラッチを電動で開放させる装置）内のウォームギヤ部の構造が不適切なため、ドアを開ける際のアクチュエータ作動時にウォームギヤが大きいたわみ、ウォームホイールギヤに乗上げて固着すると、ドアラッチ開放レバーが開放位置から動かなくなるものがある。そのため、スライドドアが確実にロックされず、最悪の場合、スライドドアが走行中に開くおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、リリースアクチュエータを対策品と交換する。			
不具合件数	27件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1817のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR1	エリシオン	RR1-1000032～RR1-1027379 平成16年4月14日～平成17年9月12日	27,247	
			RR1-5000001～RR1-5000064 平成16年5月17日～平成17年9月8日	64	
			RR1-1100006～RR1-1117090 平成17年9月15日～平成18年11月25日	17,024	
			RR1-5100001～RR1-5100020 平成17年11月8日～平成18年11月21日	20	
	DBA-RR2		RR2-1000013～RR2-1004813 平成16年4月14日～平成17年9月9日	4,772	
			RR2-5000001～RR2-5000031 平成16年6月23日～平成17年8月31日	31	
			RR2-1100001～RR2-1102746 平成17年9月15日～平成18年11月24日	2,718	
			RR2-5100001～RR2-5100013 平成17年10月31日～平成18年11月6日	13	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR3	エリシオン	RR3-1000033～RR3-1012977 平成16年4月14日～平成17年9月12日	12,945	
			RR3-5000001～RR3-5000055 平成16年6月22日～平成17年9月9日	55	
			RR3-1100008～RR3-1103353 平成17年9月15日～平成18年11月25日	3,346	
			RR3-5100001～RR3-5100011 平成17年12月2日～平成18年8月9日	11	
	DBA-RR4		RR4-1000016～RR4-1003269 平成16年4月14日～平成17年9月9日	3,253	
			RR4-1100002～RR4-1101099 平成17年10月5日～平成18年11月25日	1,098	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年4月14日～平成18年11月25日	(計72,597台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。