

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月8日

リコール届出番号	1819	リコール開始日	平成19年2月9日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯ソケットにおいて、配線方法が不適切なため、前照灯バルブ交換後の配線を再収納した際に、ソケットバルブの接点が接触不良となるものがある。そのため、当該接点部にアーク放電が発生し、配線被覆の一部が損傷するものがあり、そのまま使用を続けると、ショートし、前照灯が不灯となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ソケット一式とヘッドランププレートを対策品に交換するとともに、前照灯のスイッチ配線にクランプを追加し、バルブを新品に交換する。また、レジスタワイヤ装着車については、レジスタワイヤを取り外し、通常の配線に変更する。		
不具合の件数	12件	事故の有無	火災12件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo.1819のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CF42A	ヴェクスター	CF42A-100044～CF42A-127627 平成6年7月14日～平成12年8月26日	14,012台	
	BC-CF42A	ヴェクスター	CF42A-500009～CF42A-501877 平成13年3月21日～平成16年11月24日	1,860台	
	CG41A	ヴェクスター 150	CG41A-100018～CG41A-102837 平成6年10月26日～平成7年10月13日	2,820台	
	CG42A	ヴェクスター 150	CG42A-100011～CG42A-105019 平成7年12月19日～平成11年7月27日	4,977台	
	BA-CG42A	ヴェクスター 150	CG42A-105020～CG42A-112270 平成11年10月5日～平成18年12月6日	7,233台	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成6年7月14日～平成18年12月6日	(計30,902台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。