

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月15日

リコール届出番号	1826	リコール開始日	平成19年2月16日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高輝度放電灯式ヘッドランプ装着車において、ヘッドランプのレンズとハウジング結合部の構造が不適切なため、ボンネットラバーシールによりレンズが押され、レンズとハウジング結合部のシール材が部分的に剥がれるものがある。そのため、雨天時等にヘッドランプ内に水が浸入し、最悪の場合、ヘッドランプのコントロールユニットに水が浸入して、電圧制御回路が短絡し、ヘッドランプが不点灯となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ヘッドランプの点灯状態を点検し、点灯しないものはコントロールユニットを交換するとともに、ヘッドランプのレンズとハウジング結合部へ止め金具を追加する。 点灯するものは、結合部へ止め金具を追加する。			
不具合件数	49件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報及び国土交通省からの指摘による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1826のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-CL7	アコード	CL7-1000013～CL7-1003769 平成14年10月2日～平成16年1月28日	3,757	ハロゲンバルブ式ヘッドランプ装着車は除く
			CL8-1000015～CL8-1001527 平成14年10月3日～平成16年1月27日	1,513	
			CL8-5000001～CL8-5000002 平成15年7月23日～平成15年12月4日	2	
	LA-CL9		CL9-1000022～CL9-1008981 平成14年10月2日～平成16年1月29日	8,945	
			CL9-5000001～CL9-5000002 平成15年10月8日～平成15年12月4日	2	
	UA-CL7		CL7-3000010～CL7-3011685 平成14年10月2日～平成16年1月28日	11,676	
			CL7-5000001～CL7-5000006 平成15年7月23日～平成16年1月13日	6	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	ABA-CL7	アコード	CL7-1050001～CL7-1051264 平成16年2月4日～平成16年9月29日	1,264	ハロゲンバルブ 式ヘッドランプ 装着車は除く	
			CL7-1100001～CL7-1101682 平成16年10月15日～平成17年10月28日	1,682		
	ABA-CL8		CL8-1050001～CL8-1050472 平成16年2月4日～平成16年9月28日	472		
			CL8-5050001～CL8-5050003 平成16年4月20日～平成16年6月30日	3		
			CL8-1100001～CL8-1100660 平成16年10月18日～平成17年10月27日	503		
			CL8-5100002～CL8-5100004 平成17年2月11日～平成17年3月21日	3		
			ABA-CL9	CL9-1050001～CL9-1051640 平成16年2月4日～平成16年9月29日		1,640
				CL9-5050001～CL9-5050007 平成16年3月22日～平成16年7月28日		7
	CL9-1100003～CL9-1102088 平成16年10月15日～平成17年10月27日			2,086		
	CL9-5100001～CL9-5100005 平成16年12月2日～平成17年9月20日			5		
	CBA-CL7		CL7-3050001～CL7-3053827 平成16年2月4日～平成16年9月29日	3,827		
			CL7-5050001～CL7-5050007 平成16年3月25日～平成16年9月24日	7		
	DBA-CL7		CL7-3100004～CL7-3105834 平成16年10月8日～平成17年10月28日	3,949		
			CL7-5100001～CL7-5100010 平成17年1月12日～平成17年10月24日	9		
	LA-CM2		アコード ワゴン	CM2-1000020～CM2-1006121 平成14年10月7日～平成16年1月29日		6,099
				CM2-5000001 平成15年8月26日		1
	LA-CM3			CM3-1000024～CM3-1002418 平成14年10月29日～平成16年1月30日		2,395
	UA-CM2			CM2-3000010～CM2-3007372 平成14年10月7日～平成16年1月30日		7,359
	ABA-CM2			CM2-1050001～CM2-1050371 平成16年2月4日～平成16年9月29日		371
				CM2-1100003～CM2-1100369 平成16年10月15日～平成17年10月18日		367
CM2-5100001 平成17年7月28日		1				
ABA-CM3	CM3-1050001～CM3-1050289 平成16年2月4日～平成16年9月28日	289				
	CM3-1100001～CM3-1100377 平成16年10月20日～平成17年10月25日	377				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	ABA-CM3	アコード ワゴン	CM3-5100001～CM3-5100002 平成17年2月17日～平成17年4月11日	2	ハロゲンバルブ 式ヘッドランプ 装着車は除く
			CM3-7100001 平成17年4月18日	1	
	CBA-CM2		CM2-3050001～CM2-3051170 平成16年2月4日～平成16年9月28日	1,170	
			CM2-7050001～CM2-7050006 平成16年2月20日～平成16年8月5日	6	
	DBA-CM1		CM1-1000005～CM1-1000715 平成16年10月19日～平成17年10月19日	320	
	DBA-CM2		CM2-3100004～CM2-3101173 平成16年10月19日～平成17年10月31日	1,170	
			CM2-7100001～CM2-7100008 平成17年1月21日～平成17年9月26日	8	
(計 17 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年10月2日～平成17年10月31日	(計 61,294 台)		

(備考)

本届出は、平成16年9月7日「届出番号 1212」のリコール届出において、不具合に対する改善措置の内容が不十分であったため、改善措置の内容及び対象範囲を見直し、再度対策を行なうものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。