


改善箇所説明図

6 W系エンジン搭載車

6 S D 1 エンジン搭載車

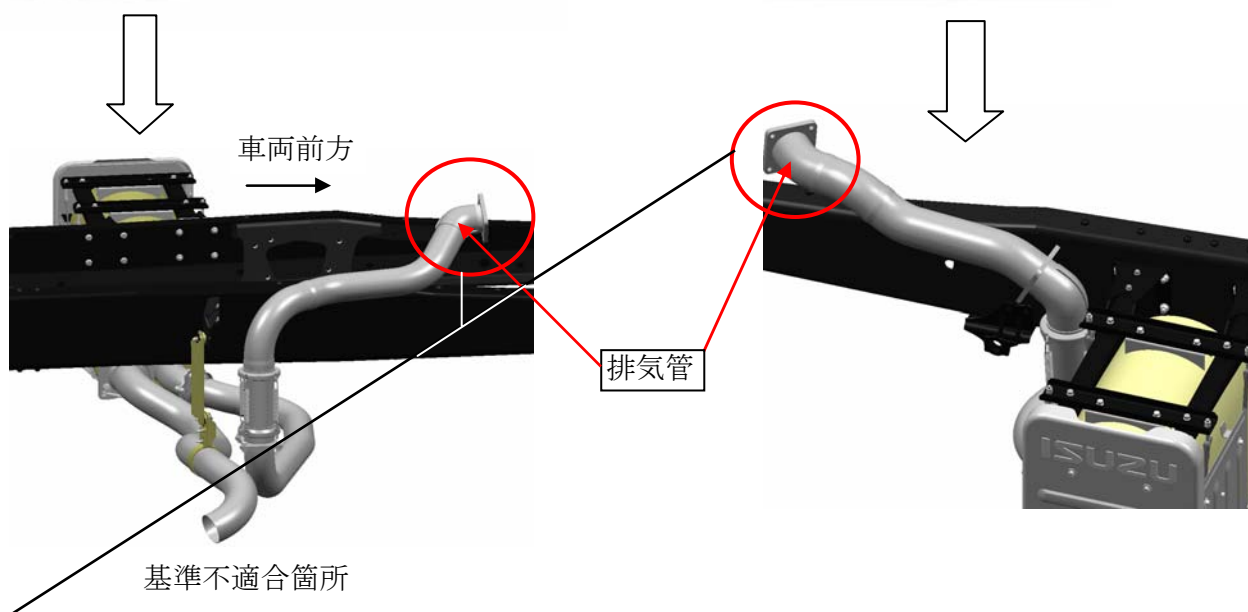

原動機側の排気管フランジ部付近の強度が不足しているものがある。そのため、原動機の振動等により当該部の排気管に亀裂が発生し、排気ガスが漏れることがあり、最悪の場合、騒音が増大するおそれがある。

改善の内容：全車両、排気管を対策品（6 W系エンジン搭載車は、排気管の材質、厚みを変更したもの。6 S D 1 エンジン搭載車は、排気管にジョイント（S J M）を装着したもの。）と交換する。

識別：サイドカバー上部に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。